




ЦИФРОВЫЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ-МУЛЬТИМЕТР IC-M200A

Инструкция пользователя

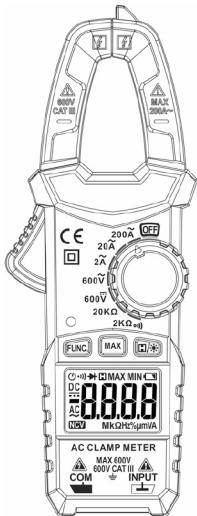

Перед использованием этого прибора внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

Согласно международным законам об авторском праве без разрешения и письменного согласия нашей компании не допускается копировать настоящее руководство целиком или любую его часть в любой форме (включая цитирование или перевод на языки других стран или регионов).

Информация в этом руководстве по эксплуатации является верной на момент публикации и заменяет все ранее опубликованные материалы.

Изготовитель оставляет за собой право в любое время изменять характеристики и конструкцию продукта без уведомления.

Указания на информацию о безопасности

Значение предупреждений в данном руководстве

⚠ ВНИМАНИЕ! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут повредить прибор или другое оборудование.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности данный прибор или другое оборудование могут быть повреждены. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

⚠ ОСТОРОЖНО! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут быть опасны для пользователя.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности возможны травма пользователя или летальный исход. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

1

Значение предупреждающих символов

	ОСТОРОЖНО! Высокое напряжение
	Переменный ток (AC)
	Постоянный ток (DC)
	Переменный (AC) или постоянный (DC) ток
	ОСТОРОЖНО! Важная информация о безопасности
	Заземление
	Плавкий предохранитель
	Двойная изоляция
	Индикация разряженной батареи
	Изделие соответствует стандартам Евросоюза
	Не допускается утилизация электронных/электрических устройств вместе с бытовыми отходами.

Информация о безопасности

Конструкция и изготовление данных приборов соответствуют требованиям международного стандарта электробезопасности МЭК61010-1, МЭК61010-2-032, МЭК61010-031 для электронных измерительных приборов, а также требованиям стандарта МЭК61010-1 CAT.III 600 В и степени загрязнения 2.

Меры предосторожности при работе с прибором

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание возможности электрошока или травмы и других несчастных случаев, пожалуйста, соблюдайте все указанные ниже меры предосторожности.

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство и обратите

особое внимание на соответствующие предупреждения по безопасности.

- Строго соблюдайте положения этого руководства при использовании данного прибора. В противном случае защита данного прибора может быть ослаблена или повреждена.
- Пожалуйста, будьте осторожны при измерении в условиях напряжения свыше 30 В_{скз} или 42 В_{пик} для переменного тока или 60 В для постоянного тока. При таком напряжении возрастает опасность электрошока.
- Напряжение между входными клеммами прибора, а также между любой входной клеммой и точной заземления не должно превышать номинальное значение.
- Перед использованием этого прибора убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения. Если прибор не работает нормально или поврежден, немедленно прекратите его использование.
- Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии трещины или повреждения пластмассового корпуса. При выявлении дефекта немедленно прекратите использование прибора.
- Перед использованием этого прибора убедитесь в отсутствии дефектов щупов, повреждения изоляции и оголения металла у соединительных проводов щупов. Убедитесь в целостности проводников соединительных проводов и щупов. При выявлении любых дефектов сразу замените их щупами того же типа и с такими же характеристиками.
- Не допускается превышать указанную категорию измерения для прибора, щупов или принадлежностей.
- Не допускается выполнять измерение тока при подключенных к входным гнездам щупах или соединительных проводах.
- Не работайте в одиночку.
- Пожалуйста, соблюдайте местные и официальные правила безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, щиток для лица или

защитные очки, огнезащитную одежду и т.п.) во избежание травм в результате электрошока или электрической дугой при работе вблизи неизолированных проводников, находящихся под напряжением.

- При появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи ее необходимо немедленно заменить во избежание опасности травм из-за ошибки измерения.
- Не допускается использовать данный прибор при наличии легковоспламеняющегося или взрывоопасного газа, паров или пыли, а также во влажной среде.
- При их использовании щупов следите, чтобы ваши пальцы находились за их защитными барьерами.
- При подключении щупов или соединительных проводов к объекту измерения первым всегда подключайте провод заземления, а при отключении от объекта измерения всегда отключайте его последним.
- Перед демонтажем задней крышки прибора или крышки отсека батареи обязательно отключите соединительные провода щупов от прибора. Не допускается использовать прибор без задней крышки прибора или крышки отсека батареи.
- Соответствие стандартам безопасности обеспечивается только при использовании щупов, поставляемых с прибором. В случае их повреждения используйте для замены щупы того же типа и с такими же характеристиками.

4

5

Кнопка

Если одному положению поворотного регулятора соответствует несколько измерительных функций, то кнопка позволяет выбрать нужную функцию измерения.

Кнопка MAX

Нажмите кнопку для включения функции измерения максимума. Для выключения функции измерения максимума Нажмите и удерживайте кнопку дольше 2 секунд.

Фиксация текущего показания

Нажатие кнопки позволяет фиксировать текущее показание на ЖК-дисплее или вновь вернуться к отображению результатов измерений.

Подсветка ЖК-дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку дольше 2 секунд для включения или выключения задней подсветки ЖК-дисплея. Подсветка ЖК-дисплея будет автоматически выключена приблизительно через 20 с.

Автовыключение

- При отсутствии манипуляций управления данный прибор автоматически перейдет в режим энергосбережения приблизительно через 15 мин. Для возврата прибора в рабочее состояние нажмите любую кнопку.
- Функцию автовыключения можно заблокировать, если перед включением прибора нажать кнопку , не отпуская ее, включить прибор. Вновь функция автовыключения будет активирована при последующем включении прибора.

6

7

Описание прибора

Данный прибор является новым поколением высокопроизводительных цифровых токоизмерительных клещей-мультиметра и позволяет более легко, безопасно и эффективно выполнять Вашу работу. Прибор обеспечивает измерение переменного и постоянного напряжения, переменного тока, сопротивления и выполнение "прозвонки" цепи.

Передняя панель



6

Процедура измерения

Измерение переменного тока

- 1) Установите поворотный переключатель в положение нужного диапазона (2, 20 или 200 A) измерения переменного тока .
- 2) Нажмите клавишу для открывания датчика тока. Поместите в датчик одиночный проводник, затем медленно отпустите клавишу. Убедитесь, что датчик тока полностью закрыт. Расположите проводник в центре датчика тока. Погрешность измерения возрастет, если проводник не будет находиться в центре датчика тока.
- 3) Прочтите результат измерения на ЖК-дисплее.
- 4) Если результат измерения превысит 3 А, то прибор оповестит оранжевым свечением светодиодного индикатора.

ОСТОРОЖНО!

- В избежание электрошока или травмы будьте особенно осторожны при измерении под высоким напряжением.
- В целях обеспечения точности измерения проводник с измеряемым током должен находиться в центре датчика тока. В противном случае будет иметь место дополнительная погрешность измерения.

Измерение постоянного/переменного напряжения

- 1) Установите поворотный переключатель в положение для измерения постоянного напряжения или для измерения переменного напряжения.
- 2) Вставьте штекер красного щупа в гнездо INPUT, а штекер черного щупа в гнездо COM.
- 3) Подключите с помощью щупов прибор к контактам исследуемой цепи для измерения напряжения.
- 4) Прочтите результат измерения на ЖК-дисплее.

5) Если результат измерения превысит 80 В, то прибор оповестит оранжевым свечением светодиодного индикатора.

ОСТОРОЖНО!

- Не допускается измерять напряжение выше 600 В во избежание повреждения прибора.
- В целях безопасности будьте особенно осторожны при измерении высокого напряжения во избежание электрошока или травмы.
- Перед использованием данного прибора убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения.

Измерение сопротивления

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **20КΩ**, или **2КΩ**.
- 2) Вставьте штекер красного щупа в гнездо **INPUT**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- 3) Подключите с помощью щупов прибор к контактам исследуемой цепи или компоненту для измерения сопротивления.
- 4) Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения прибора или электрошока перед измерением сопротивления в цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения прибора или оборудования не допускается подавать на вход напряжение выше 10 В.

ЗАМЕЧАНИЕ

При измерении сопротивления в цепи следует учитывать возможность наличия параллельных цепей между двумя контактами. Это может повлиять на результат измерения.

"Прозвонка" цепи

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **2КΩ**, затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию "прозвонка" цепи.
- 2) Вставьте штекер красного щупа в гнездо **INPUT**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- 3) Подключите с помощью щупов прибор к контактам исследуемой цепи или компоненту.
- 4) Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.
- 5) Если сопротивление будет меньше приблизительно 30 Ом, то прибор оповестит звуковым сигналом и свечением светодиодного индикатора.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения прибора или электрошока перед измерением сопротивления в цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения прибора или оборудования не допускается подавать на вход напряжение выше 10 В.

ЗАМЕЧАНИЕ

При измерении сопротивления в цепи следует учитывать возможность наличия параллельных цепей между двумя контактами. Это может повлиять на результат измерения.

Характеристики

Основные технические характеристики

- Условия эксплуатации:
CAT. III 600 В;
степень загрязнения 2, высота < 2000 м.
Температура и влажность при эксплуатации:
0~40 °C (меньше 80 % до 10 °C, без конденсации)
Температура и влажность при хранении:
-10~60 °C (меньше 70 %, без батареи питания).
- Температурный коэффициент: 0,1x(заявленная погрешность) /°C (ниже 18 °C или выше 28 °C)
- Макс. напряжение между входными гнездами и физической землей: 600 В
- Дисплей: макс. показание 2000, автоматическое отображение символов единицы измерения в соответствии с текущей функцией и диапазоном измерения
- Индикация перегрузки: показание "OL" на ЖК-дисплее.
- Индикатор разряженной батареи: при напряжении на батарее питания ниже нормы на ЖК-дисплее индикатор .
- Индикация полярности входного сигнала: автоматическое отображение символа "-" для отрицательной полярности.
- Питание: 2 элемента 1,5 В, тип AAA.

Метрологические характеристики

Заявленная погрешность гарантируется при температуре окружающей среды (23±5) °C и относительной влажности не больше 80 %, в течение одного года от даты изготовления или последней калибровки.

Погрешность указана в виде: ±(% пкзн + емр),

где пкзн – показание прибора,

емр – значение единицы младшего разряда.

Постоянное напряжение

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600 В	0.1 В	±(0.5% пкзн+5 емр)

Импеданс входа: 2 МОм;

Максимальное входное напряжение: 600 В;

Защита от перегрузки: 600 В.

Переменное напряжение

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600 В	0.1 В	±(1.0% пкзн+5 емр)

Импеданс входа: 10 МОм;

Максимальное входное напряжение: 600 В;

Защита от перегрузки: 600 В;

Диапазон частоты: 45 Гц ~ 65 Гц.

Переменный ток

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2 А	0.001 мА	±(2.5% пкзн+8 емр)
20 А	0.01 мА	
200 А	0.1 А	

Максимальный ток: 200 А

Диапазон частоты: 45 Гц ~ 65 Гц.

Сопротивление

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2 кОм	0.001 кОм	±(1.0% пкзн+5 емр)
20 кОм	0.01 кОм	

Защита от перегрузки: 250 В

"Прозвонка" цепи

Функция	Комментарий
	Звуковой и световой сигнал при сопротивлении <30 Ом.

Напряжение холостого хода около 1 В;

защита от перегрузки: 250 В

Обслуживание**⚠ ОСТОРОЖНО!**

Во избежание электрошока обязательно отключите соединительные провода щупов перед демонтажем задней крышки прибора или крышки отсека батареи.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Обслуживание данного прибора допускается производить только квалифицированному специалисту или в сервисном центре.

Чистка

Чистку корпуса данного прибора следует выполнять регулярно с помощью ткани, слегка увлажненной водой с незначительной добавкой мягкого моющего средства. Не допускается использовать для чистки растворители, включая спирт, и абразивы.

Регулярно протирайте контакты в каждом входном гнезде чистым ватным тампоном, смоченным в спирте.

Замена батареи

Питание данного прибора осуществляется от двух элементов 1.5 В, тип AAA. Для установки новых или замены разряженных элементов питания выполните следующее.

- 1) Выключите прибор и отсоедините все соединительные провода.
- 2) С помощью отвертки выверните винты фиксации крышки отсека батареи и снимите ее.
- 3) Замените разряженные элементы питания или установите новые элементы, соблюдая полярность согласно маркировке на приборе.
- 4) Установите на место крышку отсека батареи и зафиксируйте ее винтами.

12

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во избежание электрошока или травмы в результате ошибочного показания немедленно замените батарею питания при появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи.
- Допускается использовать только элементы питания указанного типа и номинала.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, удалите из него батарею питания во избежание повреждения прибора из-за возможной протечки батареи.

Авторизованный дистрибутор и сервисный центр на территории РФ:

Компания ООО «Автосканеры»

Адрес: 125371, РФ, г. Москва,

Строительный проезд 10

+7 (499) 322-42-68

info@autoscaners.ru

