

TIG ACDC

207FV & 208



FR PAGES : 2-9/43-48

EN PAGES : 10-17/43-48

DE SEITEN : 18-26/43-48

ES PAGINAS : 27-34/43-48

RU CTP : 35-48



DESCRIPTION

Merci de votre choix ! Afin de tirer le maximum de satisfaction de votre poste, veuillez lire avec attention ce qui suit avant utilisation.

Le GYSMI TIG 207FV/208 est un poste de soudure Inverter, portable, monophasé, ventilé, pour soudage à l'électrode réfractaire (TIG) en courant continu (DC) et alternatif (AC). Le soudage TIG requiert une protection gazeuse (Argon). En mode MMA, il permet de souder tout type d'électrode : rutile, basique, inox et fonte. Le modèle 208 dispose d'un système de refroidissement liquide intégré. Le TIG 207FV-208 peuvent être équipés d'une commande à distance manuelle ou pédale. Ils fonctionnent sur une alimentation électrique, monophasée 230V pour le TIG 208, monophasée comprise entre 85V et 265V pour le GYSMI TIG 207FV. Ils sont protégés pour le fonctionnement sur groupes électrogènes.

ALIMENTATION-MISE EN MARCHE

- Les postes sont livrés avec une prise 230V 16A de type CEE7/7. Ils doivent être reliés à une installation électrique 230 V (50 - 60 Hz) **AVEC** terre pour le TIG 208. Le TIG 207FV dispose d'un système « Flexible Voltage », il s'alimente sur une installation électrique **AVEC** terre comprise entre 110V et 240V (50 - 60 Hz). Le courant effectif absorbé ($I_{1\text{eff}}$) est indiqué sur l'appareil, pour les conditions d'utilisation maximales. Vérifier que l'alimentation et ses protections (fusible et/ou disjoncteur) sont compatibles avec le courant nécessaire en utilisation. Dans certains pays, il peut être nécessaire de changer la prise pour permettre une utilisation aux conditions maximales.

- La mise en marche s'effectue par un appui sur le bouton de veille .

L'appareil se met en protection si la tension d'alimentation est supérieure à 265V. Pour indiquer ce défaut, l'afficheur indique  . Une fois en protection, débrancher l'appareil et rebrancher-le sur une prise délivrant une tension correcte.

Nb : le poste dispose d'une fonction « vérification tension réseau » : Pour cela appuyer simultanément sur les touches « choix de procédé » n°12 et « comportement gâchette » n°13, l'afficheur vous indiquera la tension de votre réseau électrique.

- Comportement du ventilateur : En mode MMA, le ventilateur fonctionne en permanence. En mode TIG, le ventilateur fonctionne uniquement en phase de soudage, puis s'arrête après refroidissement.

- Ces appareils sont de Classe A. Ils sont conçus pour un emploi dans un environnement industriel ou professionnel. Dans un environnement différent, il peut être difficile d'assurer la compatibilité électromagnétique, à cause de perturbations conduites aussi bien que rayonnées. Ne pas utiliser dans un environnement comportant des poussières métalliques conductrices. Ils sont conformes à la norme CEI 61000-3-12

SOUDAGE A L'ÉLECTRODE ENROBEE (mode MMA)**Branchements et conseils**

- Brancher les câbles porte-électrode et pince de masse dans les connecteurs de raccordement.
- Respecter les polarités et intensités de soudage indiquées sur les boîtes d'électrodes
- Enlever l'électrode du porte-électrode lorsque le poste n'est pas utilisé

Aides au soudage intégrées

Votre appareil est muni de 3 fonctionnalités spécifiques aux Inverters :

 **Le Hot Start** procure une surintensité réglable* en début de soudage

 **L'Arc Force** délivre une surintensité qui évite le collage lorsque l'électrode rentre dans le bain.

 **L'Anti-Sticking** vous permet de décoller facilement votre électrode sans la faire rougir en cas de collage.

Sélection du procédé et réglage intensité

 
1- Sélectionner le mode MMA



2- Sélectionner le courant désiré grâce au potentiomètre

**Hot start ajustable**

Le Hot Start est réglable de 0 à 60 % dans la limite de 160A.



1- Cliquer et maintenir appuyé

2- Sélectionner le Hot Start souhaité.

 
n.b.: l'inscription "HI" indique que le Hot Start est au maximum.

Arc Force ajustable

L'Arc Force est réglable de 0 à 100 % dans la limite de 160A.




- 1- Cliquer et maintenir appuyé
- 2- Sélectionner l'Arc Force souhaité.

SOUDAGE TIG**Choix du type d'amorçage**

- 1- Sélectionner votre amorçage LIFT ou HF



 TIG LIFT: Amorçage par contact (pour les milieux sensibles aux perturbations HF)




- 1- Toucher l'électrode sur la pièce à souder
- 2- Appuyer sur la gâchette
- 3- Relever l'électrode.

TIG HF: amorçage haute fréquence sans contact.

Comportement Gâchette Torche


Les tig 207FV/208 détectent automatiquement la torche qui leur est connectée.

Ils fonctionnent avec toutes les torches TIG : à gâchette lamelle, simple bouton, double boutons, double boutons + potentiomètre.

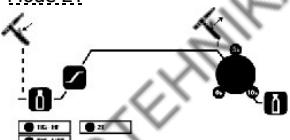Mode 2T

- 1- Appui et maintien gâchette: Prégaz, montée en courant, soudage
- 2- Relâchement gâchette: évanouissement, post gaz.

Nb : pour les torches double bouton et double boutons potentiomètre => bouton « haut/courant chaud » et potentiomètre actifs, bouton « bas/courant froid » inactif.

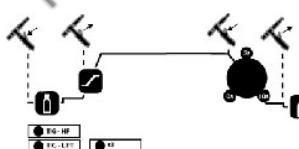
Mode 4T

- 1- Appui gâchette : Pré-GAZ, suivi de l'amorçage. Pour faciliter le positionnement de l'électrode, un courant faible est fourni, agissant comme un faisceau lumineux. (= Adjust Ideal Position).
- 2- Relâchement gâchette : montée du courant jusqu'à la consigne affichée, soudage
- 3- Appui gâchette : évanouissement jusqu'au courant de faible intensité de départ (pour une bonne fermeture du cratère)
- 4- Relâchement gâchette : arrêt du courant puis post gaz.

Nb : pour les torches double bouton et double boutons potentiomètre => bouton « haut/courant chaud » et potentiomètre actifs, bouton « bas/courant froid » inactif.

Mode 4T Log

Ce mode fonctionne comme le mode 4T mais lorsque vous êtes en phase de soudure une impulsion brève sur la gâchette permet de passer à un courant froid préalablement réglé (20% à 70% du courant chaud de soudage).

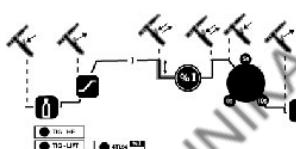

- 1- Appui gâchette : Pré-GAZ, suivi de l'amorçage. Pour faciliter le positionnement de l'électrode, un courant faible est fourni, agissant comme un faisceau lumineux. (= Adjust Ideal Position).
- 2- Relâchement gâchette : montée du courant jusqu'au courant "chaud" de soudage (consigne affichée) impulsion brève : passage au courant froid (% I). } à répéter à souhait
- 3- Appui gâchette : évanouissement jusqu'au courant de faible intensité de départ (pour une bonne fermeture du cratère).
- 4- Relâchement gâchette : arrêt du courant puis post gaz.

Nb : Pour les torches double boutons et double boutons+potentiomètre => bouton « haut/courant chaud » et « bas/ courant froid » + potentiomètre actifs.

Pour ce mode il peut être pratique d'utiliser l'option torche double bouton ou double boutons + potentiomètre. Le bouton « haut » garde la même fonctionnalité que la torche simple bouton ou à lamelle. Le bouton « bas » permet, lorsqu'il est maintenu appuyé, de basculer sur le courant froid. Le potentiomètre de la torche, lorsqu'il est présent permet de régler le courant de soudage (chaud et froid) de 50% à 100% de la valeur affichée.

Options de soudage

Pulsé (Pulse)

Non disponible en 4T LOG

Les impulsions (pulse) correspondent aux augmentations et aux baisses alternées du courant (courant chaud, courant froid). Le mode pulse permet d'assembler les pièces tout en limitant l'élévation en température.

En mode pulsé, vous pouvez régler :

- le courant froid (20% à 70% du courant de soudage)
- la fréquence de soudage (de 0.2 Hz à 20Hz en DC / de 0,2 Hz à 2 Hz en AC).

Nb: la durée du temps chaud et la durée du temps froid sont identiques

Easy Pulse

Mode pulsé simplifié. Vous réglez juste le courant moyen autour duquel la pulsation va se former.

L'Easy pulse détermine la fréquence et le courant de soudage chaud et froid.

Spot

Ce mode n'est accessible qu'en TIG HF 2T DC

Il permet de préparer les pièces en faisant du pointage.

Une fois celles-ci maintenues, vous pouvez passer en soudage TIG afin de réaliser le cordon dans sa totalité.

Réglage des paramètres

Pré Gaz.(0 à 2 sec.)



Le prégaz permet, avant amorçage, de purger la torche et la zone proche du début de cordon de soudage. Il améliore aussi la régularité de l'amorçage.

Conseil : Plus la torche est longue et plus il faudra augmenter cette durée. (0,15 s/m de torche)

Montée du courant (Up Slope).(0 à 5 sec.)



Temps nécessaire pour évoluer du courant minimal au courant de soudage.

Réglage du courant de soudage



La valeur du courant de soudage dépend de l'épaisseur, de la nature du métal ainsi que de la configuration de soudage.

Conseil : En DC, prendre pour base 30A/mm en DC ou 40A/mm en AC et ajuster en fonction de la pièce à souder.

Réglage du courant froid.(intensité basse).(de 20% à 70% du courant chaud)



Il s'agit du pourcentage du courant chaud, plus le courant froid est bas moins la pièce s'échauffera pendant le soudage.

Réglage de la fréquence de pulsation (de 0,2 à 20Hz en DC ou de 0,2 à 2Hz en AC)



La fréquence de pulsation est le nombre de cycles (1/2cycle courant chaud 1/2 cycle courant froid) effectués par seconde.

Réglage de la fréquence AC (20 à 200 Hz)



La fréquence AC est le nombre d'alternance par seconde

Conseil : plus le courant est faible (pièces fines), plus il est utile de monter en fréquence. A contrario, lorsque le courant est important il est préférable d'utiliser des fréquences faibles.

Pour $I>100A$, $F(Hz) \leq 100$ Hz.

Réglage de la balance (en soudage AC uniquement) / de 20 à 60%

En courant alternatif, la balance permet de régler le ratio entre le cycle positif et négatif. Pour plus d'information se référer au paragraphe spécifique « particularité du soudage TIG ».

Réglage de l'évanouisseur (Down slope) (0 à 10 sec)

Temps nécessaire pour évoluer du courant de soudage jusqu'au courant minimum. Evite les fissures et les cratères de fin de soudure.

 
Réglage du Post GAZ (3 à 20 sec)

Ce paramètre définit le temps durant lequel le gaz continue à s'écouler après extinction de l'arc. Il permet de protéger la pièce ainsi que l'électrode contre les oxydations lors du refroidissement de la pièce en fin de soudure.

Conseil : Augmenter la durée si la soudure a l'air sombre.

(Pour base : 25A=4sec - 50A=8sec - 75A=9sec - 100A=10sec - 125A=11sec- 150A=13sec)


Nb: A tout moment vous pouvez vérifier vos réglages en appuyant simplement sur le bouton du paramètre, sans tourner la molette.

Particularité du soudage TIG Aluminium (AC)**Principe de la balance**

Balance : 20 % Pénétration maximum



 50%




60 % Décapage maximum

Le courant alternatif est utilisé pour souder l'aluminium et ses alliages. Durant l'onde positive l'oxydation est brisée. Durant l'onde négative l'électrode se refroidit et les pièces se soudent, il y a pénétration. En Modifiant le ratio entre les deux alternances via le réglage de la balance on favorise soit le décapage soit la pénétration.

Principe de la fréquence

Fréquence haute **Fréquence faible**

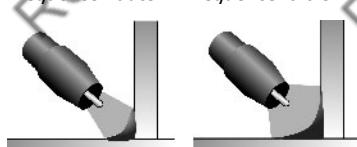

La fréquence permet d'ajuster la concentration de l'arc. Plus on veut un arc concentré, plus la fréquence doit être élevée. Plus on diminue la fréquence, plus l'arc est large. En position AC, la fréquence se règle manuellement. En position AC Easy, ce paramètre se règle automatiquement en fonction du diamètre de l'électrode utilisée et du courant de soudage. Utiliser de préférence la position AC Easy.

Fonctions disponibles par procédé de soudage


En fonction des modes, certains boutons sont inactifs, cf tableau ci-dessous:

	Amorçage				Gâchette				Processus TIG					
	HF	TIG Lift	2T	4T	4T log	Pré-gaz	Up-slope*	(I)	% I	Pré-plate	Up-slope*	Balance	Post-gaz	
TIG DC / AC Normal	•	•	•	•	•	•	*	(I)	(unique- ment en 4T log)		•	(unique- ment en AC*)	•	•
TIG DC / AC Pulse	•	•	•	•		•	*	(I)	•	•	•	(unique- ment en AC*)	•	•
TIG DC / AC Easy Pulse	•	•	•	•		•	*	(I moyen)			•	(unique- ment en AC*)	•	•
SPOT (unique- ment en DC)	•		•			•		•						•

* : En AC Easy, la fréquence et l'upslope sont inaccessibles, ils se règlent automatiquement.

Mémorisation et rappel des mémoires

Vous disposez de 5 mémoires pour stocker et rappeler vos paramètres TIG. En plus de ces mémoires, GYSMI TIG 207FV/208 mémorise vos derniers réglages activés et les réactive à chaque redémarrage du poste.

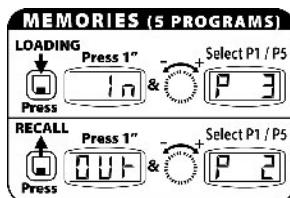**Mémorisation programme**

1- Appuyer sur le bouton

2- "In" pendant 1 seconde.

Tant que l'affichage indique "In" l'action peut être annulée

3- Au delà d'une seconde l'afficheur indique un numéro de programme (P1 à P5), tout en maintenant le bouton appuyé tourner la molette pour définir l'emplacement mémoire puis lâcher le bouton, vos paramètres sont mémorisés.

Rappel d'un programme

Procéder de la même façon mais en appuyant sur

Restauration des paramètres « usine »

1- Presser 3 secondes sur le bouton reset.

2- L'afficheur affiche Ini

Tous les programmes sont supprimés (les paramètres usine sont restaurés sur les 5 programmes+ paramètre de démarrage).

Combinaisons conseillées

	Courant (A)	\varnothing Electrode (mm) = \varnothing fil (métal d'apport)	\varnothing Buse (mm)	Débit (Argon l/mn)
DC	0,5-5	10-130	1,6	6-7
DC	4-6	130-160	2,4	7-8


	Courant (A)	\varnothing Electrode (mm) = \varnothing fil (métal d'apport)	\varnothing Buse (mm)	Débit (Argon l/mn)
AC	1-2,4	50-90	1,6	6-7
AC	2,4-3,2	80-150	2,4	7-8
AC	3,2-5,0	120-200	2-2,4	9,8-15,7

Affutage de l'électrode.**En Tig AC**

L'électrode n'a pas besoin d'être affûtée, sauf pour des courants très faibles <50A. Il est normal qu'une boule se forme au bout de l'électrode, d'autant plus grosse que le courant est élevé et que la balance est importante

En Tig DC

 Pour un fonctionnement optimal vous devez utiliser une électrode affûtée de la manière suivante :




$L = 3 \times d$ pour un courant faible.


$L = d$ pour un courant fort.

Connecteur de commande gâchette

Le connecteur de commande gâchette est conçu de la manière suivante :

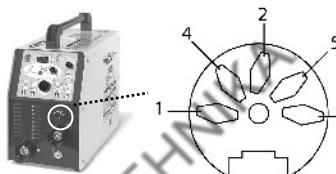

- ① bouton de soudage torche ou commun BP + Potentio.
- ② bouton courant froid
- ③ bouton de soudage torche
- ④ Curseur / potentiomètre
- ⑤ +5V potentiomètre 10 KΩ

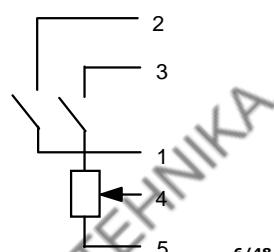

REFROIDISSEMENT (GYSMI TIG 208 UNIQUEMENT)

→ NE JAMAIS UTILISER VOTRE POSTE SANS LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.

En cas de non respect, vous risquez de détériorer de manière définitive la pompe du système de refroidissement.

Le système est conçu pour refroidir votre torche tig « refroidissement liquide ». Il fonctionne :

- simultanément avec le ventilateur.
- uniquement en mode TIG (la pompe s'active même avec une torche refroidie « air »).

Remplir le réservoir avec du liquide de refroidissement type automobile jusqu'à la marque du réservoir sans la dépasser (contenance 1,25 L).


COMMANDE A DISTANCE

La commande à distance fonctionne en mode TIG et en MMA.

Connectique

Les Tig 207FV et 208 sont équipés d'une prise femelle pour commande à distance. La prise mâle spécifique 7 points (option ref.045699) permet d'y raccorder votre commande à distance manuelle (RC) ou à pédale (PED).

Pour le câblage suivre le schéma ci-dessous.

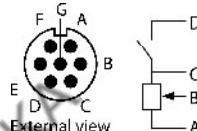

D : Contact du switch

C : Masse

B : Curseur

A : + 5V

Nb : la valeur du potentiomètre doit être de 10 kΩ

Branchemet

1- Allumer le poste

2- Brancher la pédale ou la télécommande sur la face avant de l'appareil.

3- L'afficheur clignote en affichant « No » (Rien),

4- Sélectionner votre type de commande en tournant la molette de réglage d'intensité :

No (Rien) <> RC → (Remote Control/commande à distance)→ PED (Pédales)

5- Après 2 secondes d'inactivité de la molette, l'afficheur se fige sur la valeur puis réaffiche l'intensité de soudage

Nb : En cas d'erreur, débrancher votre commande à distance, le poste vous indique que plus rien n'est connecté : « No ». Puis rebrancher votre commande et refaire la sélection.

Remarque : Ce choix sera demandé à chaque mise en route.

Fonctionnement

Commande à Distance manuelle (option ref.045675).

La commande à distance manuelle permet de faire varier le courant de l'intensité mini (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 10) à l'intensité définie par l'utilisateur (afficheur).

Dans cette configuration, tous les modes et fonctionnalités du poste sont accessibles et paramétrables.

Pédales (option ref.045682) :

Dans tous les modes sauf en mode « Spot », la commande à pédale permet de faire varier le courant de l'intensité mini (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 10A) à l'intensité définie par l'utilisateur (afficheur).

En TIG le poste fonctionne uniquement en soudage 2 temps (mode 2T). De plus, la montée et l'évanouissement du courant ne sont plus gérés par le poste (fonctions inactives) mais par l'utilisateur via la pédale.

En mode spot, la commande à pédale remplace la gâchette de la torche (la position de la pédale n'a pas d'effet sur le courant)

FACTEUR DE MARCHÉ

- Les postes décrits ont une caractéristique de sortie de type "courant constant". Les facteurs de marche selon la norme EN60974-1 (@ 40°C sur un cycle de 10 min.) sont indiqués dans le tableau suivant :

GYSMI TIG 207FV (230V) / 208					
AC		DC		I	
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
13%	200A	21%	160A	21%	160A
60%	95A	60%	95A	60%	95A
100%	80A	100%	80A	100%	80A

GYSMI TIG 207FV (110V)					
AC		DC		I	
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
20%	160A	20%	160A	21%	110A
60%	90A	60%	90A	60%	90A
100%	75A	100%	80A	100%	75A

Note : les essais d'échauffement ont été effectués à température ambiante et les facteurs de marche à 40 °C ont été déterminés par simulation.

ENTRETIEN / CONSEILS

- L'entretien ne doit être effectué que par une personne qualifiée.
- Couper l'alimentation en débranchant la prise, et attendre l'arrêt du ventilateur avant de travailler sur l'appareil. A l'intérieur, les tensions et intensités sont élevées et dangereuses.
- Il est conseillé 2 à 3 fois par an d'enlever le capot et dépoussiérer à la soufflette. En profitant pour faire vérifier la tenue des connexions électriques avec un outil isolé par un personnel qualifié.
- Contrôler régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger
- Laisser les ouïes de l'appareil libres pour l'entrée et la sortie d'air.

SÉCURITÉ

Le soudage à l'arc peut être dangereux et causer des blessures graves voire mortelles. Protégez vous et protégez les autres.

Respecter les instruction de sécurité suivantes:

Rayonnements de l'arc :	Protéger vous à l'aide d'un masque muni de filtres conformes EN 169 ou EN 379.
Pluie, vapeur d'eau, humidité:	Utiliser votre poste dans une atmosphère propre (degré de pollution ≤ 3), à plat et à plus d'un mètre de la pièce à souder. Ne pas utiliser sous la pluie ou la neige.
Choc électrique :	Cet appareil ne doit être utilisé que sur une alimentation monophasée à 3 fils avec neutre relié à la terre. Ne pas toucher les pièces sous tension. Vérifier que le réseau d'alimentation est adapté au poste.
Chutes :	Ne pas faire transiter le poste au-dessus de personnes ou d'objets.
Brûlures :	Porter des vêtements de travail en tissu ignifugé (coton, bleu ou jeans). Travailler avec des gants de protection et un tablier ignifugé. Protéger les autres en installant des paravents ininflammables, ou les prévenir de ne pas regarder l'arc et garder des distances suffisantes.
Risques de feu :	Supprimer tous les produits inflammables de l'espace de travail. Ne pas travailler en présence de gaz inflammable.
Fumées :	Ne pas inhale les gaz et fumées de soudage. Utiliser dans un environnement correctement ventilé, avec extraction artificielle si soudage en intérieur.
Précautions supplémentaires :	Toute opération de soudage : <ul style="list-style-type: none"> - dans des lieux comportant des risques accrus de choc électrique, - dans des lieux fermés, - en présence de matériau inflammable ou comportant des risques d'explosion, doit toujours être soumise à l'approbation préalable d'un "responsable expert", et effectuée en présence de personnes formées pour intervenir en cas d'urgence. Les moyens techniques de protections décrits dans la Spécification Technique CEI/IEC 62081 doivent être appliqués. Le soudage en position surélevée est interdit, sauf en cas d'utilisation de plates-formes de sécurité.

Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser ces appareils.
Ne pas utiliser le poste pour dégeler des canalisations.

En soudage TIG, manipuler la bouteille de gaz avec précaution, des risques existent si la bouteille ou la soupape de la bouteille sont endommagées.

ANOMALIES/CAUSES/REMEDES

Anomalies	Causes	Remèdes
L'appareil ne délivre pas de courant et le voyant jaune de défaut thermique est allumé.	La protection thermique du poste s'est déclenchée.	Attendre la fin de la période de refroidissement, environ 2 min. Le voyant s'éteint.
L'afficheur est allumé mais l'appareil ne délivre pas de courant.	Le câble de pince de masse ou porte électrode n'est pas connecté au poste.	Vérifier les branchements.
Lors de la mise en route, l'afficheur indique pendant une seconde puis s'éteint.	La tension n'est pas dans la fourchette 230 V +/- 15% pour le gysmi 208, 85 V - 265V pour le GYSMI 207 FV.	Faire vérifier l'installation électrique.
Arc instable	Défaut provenant de l'électrode en tungstène	Utiliser une électrode en tungstène de taille appropriée.
		Utiliser une électrode en tungstène correctement préparée
	Débit de gaz trop important	Pour les courants faibles, augmenter la fréquence
	Zone de soudage.	Réduire le débit de gaz
L'électrode en tungstène s'oxyde et se ternit en fin de soudage	Défaut provenant du Post gaz.	Protéger la zone de soudage contre les courants d'air
		Augmenter la durée du post gaz
	Erreur de polarité	Contrôler et serrer tous les raccords de gaz
		Vérifier que la pince de masse est bien reliée au +.
L'électrode fond	Balance trop importante, fréquence trop faible	Balance trop importante, fréquence trop faible

DESCRIPTION

Thank you for choosing this GYS machine! To get the most out of your purchase, please read the following information before using the machine.

The GYSMI TIG 207FV/208 is a portable, single phase, ventilated Inverter welding unit to be used with non-consumable electrode (TIG) in direct (DC) or alternative (AC) current. TIG welding requires a gaseous protection (Argon). In MMA mode, it allows you to weld with any kind of electrodes: rutile, basic, stainless steel or cast iron. The TIG 208 has an integrated liquid cooling system. The TIG 207FV-208 can be equipped with a remote control or foot pedal. (This is available separately as an option) They work with a single phase 230V input for the GYSMI TIG 208, a single phase input spread between 85V to 265V for the GYSMI TIG 207 FV. They are protected for a use on electric generators.

POWER SUPPLY – STARTING UP

- This device is delivered with a plug 16A type CEE7/7. The GYSMI 208 must be connected to a socket 230V (50-60Hz) **WITH** earth. The GYSMI 207FV integrates a « Flexible Voltage » system and can be used on a power supply variable between 85V and 265V (50 – 60 Hz) **WITH** earth. The absorbed current (I_{eff}) is indicated on the device, for its maximum setting. Check that the power supply and its protection (fuse and/or circuit breaker) are compatible with the current needed by the machine. In some countries, it may be necessary to change the plug to allow the use at maximum settings.
- The starting up is made by pushing on the standby button .
- The device turns into protection mode if the power supply tension is over 265V. To indicate this default, the screen displays . Once in protection mode, you have to unplug the device and plug it back on a socket delivering the correct tension.
NB: The product has a useful function "check supply voltage": To do this press simultaneously the keys n°12 "welding mode" and n°13 "TIG trigger control" and the display will indicate the voltage of your power supply.
- Ventilator: in MMA mode, the ventilator operates permanently. In TIG mode, the ventilator only operates during the welding phase, and then stops after cooling.
- These are Class A devices. They are designed to be used in an industrial or professional environment. In a different environment, it can be difficult to ensure electromagnetic compatibility, due to conducted disturbances as well as radiation. They comply with the norm IEC 61000-3-12.

WELDING WITH COVERED ELECTRODE (MMA MODE)**Getting Started**

- Connect the electrode holder and earth clamp to the corresponding sockets.
- Ensure that the welding polarities and intensities indicated on the electrode packaging are observed.
- Remove the electrode from the electrode holder when the machine is not in use.

Integrated welding assistance

Your device is equipped with 3 specific functions :

Hot Start gives an adjustable* overcurrent at the beginning of welding.

Arc Force delivers an overcurrent which avoids sticking when the electrode enters the welding pool.

Anti-Sticking allows easy removal of the electrode in case of sticking.

Selection of process and current setting

 
- 1- Select MMA mode



- 2- Select the wanted current thanks to the potentiometer.

Adjustable* Hot Start

The Hot Start is adjustable (between 0 and 60%) within the limit of 160A.



- 1- Press and hold the "Hot Start" button.

- 2- Select the required setting.

N.B. : the display "HI" indicates that the Hot Start is at maximum.

Adjustable Arc Force

The Arc Force is adjustable (between 0 and 100%) within the limit of 160A.



- 1- Press and hold the "Arc Force" button
- 2- Select the required setting

TIG WELDING**Select Starting Function**

Select LIFT or HF function.



TIG LIFT : Contact start (for environments sensitive to HF disturbances)




- 1- Touch the work-piece with the electrode
- 2- Press the trigger on the torch
- 3- Lift the electrode.

HF.TIG : High Frequency start without contact

Trigger behaviour

The TIG 207FV/208 automatically detects the type of torch that is connected. (Suitable for various kinds of TIG torches: trigger, simple command, dual command, dual potentiometer)


2T mode

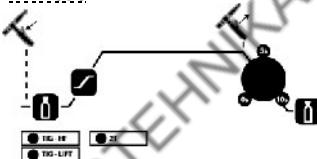

- 1- Press and hold trigger : pre-gas, up slope, welding
- 2- Release trigger : down slope, post-gas

NB: For dual control torches and dual potentiometer → command "up / warm current" and potentiometer active, command "**low / cold current**" inactive

4T mode

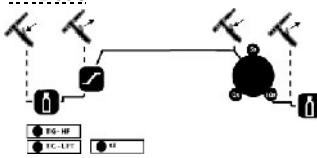


- 1- Press trigger : Pre-gas, followed by start. In order to make positioning the electrode easier, a low current is supplied acting like a light beam. (=Adjust Ideal Position)
- 2- Release trigger : Up-slope until the displayed instruction, welding
- 3- Press trigger : Down-slope to low current (allows good closure of the crater)
- 4- Release trigger : stops the current and post-gas.

Nb: For dual controls torches and dual potentiometer → command "up / warm current" and potentiometer active, command "**low / cold current**" inactive

4T.Log mode

This mode is the same as the 4T mode but when in welding phase, a short tap on the trigger allows a shift to a previously set cold current (20% at 70% of hot welding current).

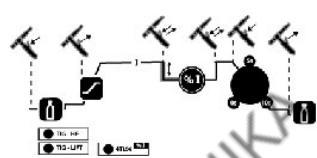

- 1- Press trigger : pre-gas, followed by starting. In order to make the electrode positionning easier, a low current is supplied, acting like a light beam. (=Adjust Ideal Position)
- 2- Release trigger : elevation of the current to the "hot" welding current (displayed instruction)
- short impulse : shift to cold current (%I) } To repeat
- short impulse : back to the "hot" current. } as you wish
- 3- Press trigger : down slope to low current (for a good closure of the crater)
- 4- Release trigger : stops the current and post-gas.

Nb: For dual controls torches and dual potentiometer → command "up / warm current" and command "low / cold current" + active potentiometer For this mode it may be convenient to use the dual torch option or dual command + potentiometer. The "up" command keeps the same function as the simple torch command or slip. The "down" command can, when pressed, switch to the cold current. The potentiometer of the torch, where available, allows control of the welding current (warm and cold) from 50% to 100% of the value displayed.

Welding options

Pulse

NB: Not available in 4T Log.

The pulses correspond to alternative increases and decreases in alternating current (hot current, cold current). The Pulse mode is used to assemble the pieces whilst limiting the elevation of temperature.

Pulse Mode Settings :

- The cold current (20% at 70% of welding current)
- The welding frequency (from 0.2 to 20Hz for DC / from 0.2 to 2 Hz for AC) n.b. : hot and cold current times are the same.

Easy.Pulse

Simplified pulse mode. You only set the medium current around which the pulsation will oscillate.

The Easy mode determines the welding frequency and hot/cold current.

Spot

This mode is only available in TIG HF 2T DC.

This function allows spot-welding of work-piece to fix it in place before completing the full weld in TIG mode.

Parameter settings

Pre-gas (0 to 2 sec.)



The pre-gas provides protection for the area where the welding pool will be formed. It also improves stability when the welding arc is created.

Advice : the longer the torch lead, the longer the time needed (0.15s/Meter of lead)

Up.slope (0 to 5 sec.)



Time needed to go from minimum current to welding current.

Welding current setting



The value of the welding current needed depends on the thickness and the type of metal, as well as on the welding configuration.

Advice : Take 30A/mm as a default setting for DC or 40A/mm for AC and adjust according to the piece to weld.

Pulse frequency setting (from 0.2 to 20Hz for DC / from 0.2 to 2 Hz for AC)



The pulse frequency is the number of cycles ($\frac{1}{2}$ cycle of hot current, $\frac{1}{2}$ cycle of cold current) made in a second.

AC Frequency setting (20 to 200 Hz)



AC Frequency is the number of alternates per second

(NB: If the current is low (for work on thin pieces), it is recommended to increase the frequency. For higher currents, it is better to use low frequencies. For I> 100A, F (Hz) 100 Hz)

Balance setting (Welding with AC only from 20 to 60%)



On alternative current, the balance enables adjustment of the ratio between the positive and negative cycle. For more information, refer to the specific subsection « TIG welding principles »

Cold.current.setting.(low.intensity).(from.20.to.70%.of.hot.current)



Selected as a percentage of hot current : the colder the current, the cooler the welding piece will stay during the welding process.

Down slope setting (0 to 10 sec)

Time needed to shift from welding current to minimum current. Avoids cracks and craters at the end of welding.

 
Post-gas setting (3 to 20 sec)

This parameter determines the length of time in which gas is released after the arc has stopped. It protects the weld pool and the electrode against oxidization whilst the metal is cooling after welding.

Advice : Increase the time if the welding seems dark.

(For default setting : 25A=4sec. – 50A=8sec. – 75A=9sec. – 100A=10sec. – 125A=11sec. – 150A=13sec).


n.b. : At any time, you can check your settings by a simple pressure on the parameter button, without turning the wheel.

TIG Aluminium welding particularities (AC)Balance principle

Balance : 20% Maximum penetration



 50%





60% Maximum cleaning

An alternative current is used to weld aluminium and its alloys. During the positive wave, oxidation is broken (cleaning). During the negative wave, the electrode cools and the parts are welded (penetration). By modifying the ratio between 2 alternatives through the balance adjustment, you choose either cleaning or penetration.

Frequency principle

High frequency *Low frequency*

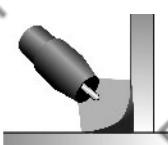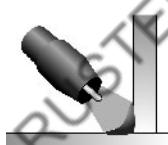

The frequency enables adjustment of the arc concentration. The higher the frequency, the more concentrated the arc. The lower the frequency, the wider the arc. In AC mode, the frequency is manually adjusted. When using AC Easy mode, this setting is automatically adjusted according to the diameter of the electrode used and welding current. It is recommended to use AC in Easy mode.

Functions available according to welding mode


According to welding modes, some buttons do not work, please see table below :

	Starting		Trigger			TIG process								
	HF	TIG Lift	2T	4T	4T log	Pre-gas	* I	I	%I	Freq	Freq log	*	Balance	Post-gas
TIG DC / AC Normal	•	•	•	•	•	•	*	•	(I)	•		•	(only in AC*)	•
TIG DC / AC Pulse	•	•	•	•		•	*	•	(I)	•	•	(only in AC*)	(only in AC)	•
TIG DC / AC Easy Pulse	•	•	•	•		•	*	•	(average I)		•	(only in AC*)	(only in AC)	•
SPOT (only in DC)	•		•			•		•						•

* : In AC Easy mode, frequency and upslope are not accessible. Adjustments are automatic.

Memories saving and recall

There are 5 memories to save and recall TIG parameters. As well as these memories, the machine also stores the last activated settings and recalls them when the machine is re-started.

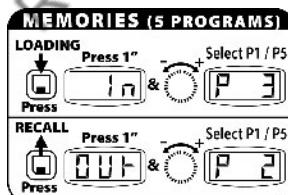

Input

3- Press the button

4- "In" is displayed after 1 second.

As long as the display indicates "In", the action can be cancelled.

5- After one second, the display indicates a program number (P1 to P5), keeping the button pressed, turn the wheel to select the memory number. Release the button to store the parameters.

Recall a set-up

Proceed as above but after pressing the button



Reset factory parameters

1- Press the reset button for 3 seconds.

2- The display indicates "In".

All stored memory has been deleted (the factory parameters have been restored for the 5 programs + start parameters).

Recommended combinations


		Current (A)	Ø Electrode (mm) = Ø wire (filler metal)	Ø Nozzle (mm)	Flow rate (Argon L/mn)
DC	0,5-5	10-130	1,6	9,8	6-7
	4-6	130-160	2,4	11	7-8
AC	1-2,4	50-90	1,6	9,8	6-7
	2,4-3,2	80-150	2,4	9,8	7-8
	3,2-5,0	120-200	2-2,4	9,8-15,7	8-10

Electrode grinding**On TIG AC mode**


The electrode will not need grinding, except when using a very low current <50A. It is normal for a ball to appear at the end of the electrode. The ball size will become larger as the current and balance is increased.

On TIG DC mode

 
To optimise the welding process, it is recommended to grind the electrode prior to welding as described in the diagram below :

 $L = 3 \times d$ for a low current $L = d$ for a strong current**Trigger command connector**

The trigger command socket is laid out in the following way:

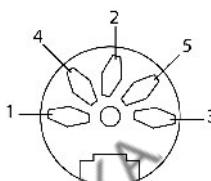

- ① Switch GND + Potentiometer
- ② Cold current button
- ③ Welding torch button
- ④ Cursor / potentiometer
- ⑤ +5V potentiometer 10 kΩ

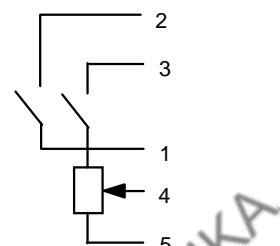

COOLING SYSTEM (GYSMI TIG 208 ONLY)**→NEVER USE YOUR MACHINE WITHOUT COOLING LIQUID.**

FAILURE to adhere to this may result in damage to the pump in the cooling system.

The system is designed for cooling the TIG torch « liquid cooled ». It operates:

- Simultaneously with the fan.
- Only in TIG mode (the pump will start even with an « air cooled » torch).

Fill the tank with an engine coolant (or similar) up to the mark, taking care not to over-fill (1.25 L capacity).

 
 
REMOTE CONTROL

The remote control operates in TIG and MMA mode.

Connector technology

The Tig 207FV and 208 are equipped with a female socket for a remote control. The specific 7 point male plug (GYS product ref.045699) enables connection to a manual remote control (RC) or foot pedal (PEd).

For the cabling lay out, see the diagram below.



D : Switch contact

C : Earth

B : Cursor

A : + 5V

Nb : The Potentiometer value must be 10 KΩ

Connecting remote/pedal

1- Power up the machine

2- Plug the pedal/remote control to the connecting socket on the machine.

3- The screen will flash and display « No » (Nothing),

4- Select the type of control by turning the intensity adjustment knob:

« No » (Nothing) / « RC » → (Remote Control) / « PEd » → (Pedal)

5- Turn the knob until the desired selection is reached, and after 2 seconds the display will freeze on the chosen selection.

NB: In case of error, unplug the remote control, (« No » will be displayed) and re-start the connection process.

Remark: You will be asked to specify the remote connected each time the machine is powered up.

Functions

Manual remote control (GYS product ref.045675);

The remote control enables the variation of current from minimum intensity (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 10A) to an intensity defined by the user.

In this configuration, all modes and functions of the machine are accessible and can be set.

Pedal (GYS product ref.045682);

In all modes excluding « Spot » mode, the pedal control enables variation of the current from the minimum intensity (DC : 5A / AC : 10) to an intensity defined by the user.

In TIG mode, the machine will only operate in two-stage welding (2T mode). The upslope and downslope are not automatic, and are controlled by the User with the foot pedal.

In « Spot » mode, the pedal control replaces the torch trigger (the pedal position has no effect on the current).

DUTY CYCLE

The welding unit describes an output characteristic of a "constant current". The duty cycles following the norm EN60974-1 (at 40°C on a 10mn cycle) are indicated in the table below :

GYSMI TIG 207 (230V) / 208					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
13%	200A	21%	160A	21%	160A
60%	95A	60%	95A	60%	95A
100%	80A	100%	80A	100%	80A

GYSMI TIG 207 (110V)					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
20%	160A	20%	160A	21%	110A
60%	90A	60%	90A	60%	90A
100%	75A	100%	80A	100%	75A

Note : The machines' duty cycle has been tested at room temperature (40°C) and has been determined by simulation.

MAINTENANCE / ADVICE

- Maintenance should only be carried out by a qualified person.
- Ensure the machine is unplugged, and that the ventilator inside has stopped before carrying out maintenance work. (DANGER High Voltage and Currents).
- GYS recommends removing the steel cover 2 or 3 times a year to remove any excess dust. Take this opportunity to have the electrical connections checked by a qualified person with an insulated tool.
- Regularly check the condition of the power supply cord. If damaged, it will need to be replaced by the manufacturer, its' after sales service or a qualified person.
- Ensure the ventilation holes of the device are not blocked to allow adequate air circulation.

SAFETY

Arc welding can be dangerous and can cause serious and even fatal injuries.

Protect yourself and others.

Ensure the following safety precautions are taken:

Arc radiations	Protect yourself with a helmet fitted with filters in compliance with EN169 or EN 379.
Rain, steam, damp	Use your welding unit in a clean/dry environment (pollution factor ≤ 3), on a flat surface, and more than one meter from the welding work-piece. Do not use in rain or snow.
Electric shock	This device must only be used with an earthed power supply. Do not touch the parts under tension. Check that the power supply is suitable for this unit.
Falls	Do not move the unit over people or objects.
Burns	Wear protective (fire-proof) clothing (cotton, overalls or jeans). Wear protective gloves and a fire-proof apron.
	Ensure other people keep a safe distance from the work area and do not look directly at the welding arc.
	Protect others by installing fire-proof protection walls.
Fire risks	Remove all flammable products from the work area. Do not work in presence of flammable gases.
Fumes	Do not inhale welding gases and fumes. Use the device in a well ventilated environment, with artificial extraction if welding indoors.
Additional Precautions	Any welding operation undertaken in..... <ul style="list-style-type: none">- rooms where there is an increased risk of electric shocks,- Poorly ventilated rooms,- In the presence of flammable or explosive material,.....should always be approved by a "responsible expert", and made in presence of people trained to intervene in case of emergency. Technical protection as described in the Technical Specification CEI/IEC 62081 must be implemented. Welding in raised positions is forbidden, except in case of safety platforms use.

People wearing Pacemakers are advised to see their doctor before using this device.

Do not use the welding unit to unfreeze pipes.

Handle gas bottles with care - there is increased danger if the bottle or its valve are damaged.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes	Remedies
The device does not deliver any current and the yellow thermal default light  is on.	Thermal protection is on.	Wait for the end of the cooling period, approx. 2mins. The light  will turn off.
The display is on but the device does not deliver any current.	The earth clamp or electrode holder is not properly connected to the unit.	Check the connections
When starting up, the display indicates  for one second and turns off.	The voltage is not included in the range 230V +/- 15% for the Tig 208 or 85-265V for the TIG 207 FV	Check the electrical installation.
Unstable arc	Failure of the tungsten electrode	Ensure the correct size of Electrode is being used.
		Use a well prepared tungsten electrode
		With weak currents, increase the frequency
	Gas flow is too high	Reduce gas flow rate
The tungsten electrode oxidizes and tarnishes the end of the weld.	Unprotected welding zone	Protect welding zone against air flow (Post-gas) whilst cooling.
	Failure of post-gas	Increase duration of post-gas.
		Check and tighten all gas connections
The electrode melts	Polarity error	Check that the earth clamp is properly connected to +ve
		Balance too significant, frequency too low

BESCHREIBUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Markengerät der Firma GYS entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Um das Gerät optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

GYSMI TIG 207FV/208 HF AC/DC sind tragbare, einphasige WIG-Schweißinverter zum Gleich- und Wechselstromschweißen. Zudem verfügen die Maschinen über einen E-Hand-Schweißmodus (MMA), in dem alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Stahl- und basischen Elektroden verschweißt werden können. Die Ausführung TIG 208 HF AC/DC enthält ein integriertes Wasserkühl-System

Die TIG 207FV und 208 Geräte können mit einem Hand- oder Fussfernregler ausgestattet werden.

Die TIG 208 AC/DC ist für 230V einphasigen Netzanschluss konzipiert.

Die TIG 207FV AC/DC ist mit FV Technologie ausgestattet. Netzanschluss zwischen 85 und 265V (50-60Hz)

Diese Geräte sind generatortauglich und gegen Überspannung geschützt.

NETZANSCHLUSS - INBETRIEBNAHME

- Der GYS Inverter wird mit einem 16 A CEE7/7-Stecker geliefert [Anschluss: 230 V (50-60 Hz) + Erde]. GYSMI TIG 208 AC/DC muss an 230V (50-60Hz) Netzspannung mit korrektem Schutzleiter angeschlossen werden. GYSMI TIG 207FV verfügen über die «Flexible Voltage» Technologie, die den Anschluss der Geräte an jedes Stromnetz von 85V bis 265V (50-60Hz) ermöglicht. Der aufgenommene Strom (I1eff) wird am Gerät angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und die Schutzeinrichtungen (Sicherungen und/oder Stromunterbrechung) mit dem Strom, den Sie beim Schweißen benötigen, übereinstimmen. Um eine maximale Schweißleistung zu erzielen, müssen Sie gegebenenfalls auf einen geeigneten 25A Stecker wechseln.
- Zum Starten drücken Sie auf die Standby- Taste .
- Das Gerät hat einen Überspannungsschutz, welcher das Gerät beim Überschreiten (265V) der zulässigen Netzspannung in den Stand-By-Modus schaltet. Dieser Fehler wird mit  angezeigt. Bei dieser Anzeige müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Nb : das Gerät verfügt über eine Netzspannungsprüfungsfunction: um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig auf die Taste Nr. 12 „Verfahrenauswahl“ und auf die Taste 13 „Brennertasterverhalten“, das Display zeigt Ihnen dann die Spannung Ihres Stromnetzes.
- Im MMA- Modus läuft der Ventilator ununterbrochen. Im TIG- Modus startet der Ventilator nur in der Schweißphase und stoppt, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Diese A-Klasse Geräte sind für den industriellen und/ oder professionellen Gebrauch geeignet und entsprechen der Norm CEI 61000-3-12. In einem anderen Umfeld ist die elektromagnetische Verträglichkeit schwieriger zu gewährleisten. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich in der Luft metallische Staubpartikel befinden, die Elektrizität leiten können.

SCHWEISSEN MIT UMHÜLLTEN STABELEKTRODEN (MMA)**Netzanschluss und Hinweise**

- Schließen Sie Elektrodenhalter und Masseklemme an die entsprechenden Anschlussbuchsen an
- Beachten Sie die Schweißpolaritäten und angegebenen Stärken auf den Elektrodenpackungen
- Entfernen Sie die Elektrode aus dem Elektrodenhalter, wenn das Schweißgerät nicht in Gebrauch ist

Integrierte Schweißhilfen

Das Gerät ist mit drei spezifischen Funktionen zur Verbesserung der Schweißeigenschaften ausgerüstet:

Hot Start: Erhöht den Schweißstrom beim Zünden der Elektrode und ist einstellbar

Arc Force: Erhöht kurzzeitig den Schweißstrom. Ein mögliches Festbrennen (Sticking) der Elektrode am Werkstück während des Eintauchens ins Schweißbad wird verhindert

Anti-Sticking: Schaltet den Schweißstrom ab. Ein mögliches Ausglühen der Elektrode während des oben genannten, möglichen Festbrennen wird vermieden

Auswahl der Zündungsart und Schweißstromeinstellung

Elektrodenschweißmodus MMA auswählen



Mit Potentiometer den gewünschten Strom einstellen

Hot Start einstellbar

Der Hot Start ist von 0 bis 60% bzw. bis max. 160A einstellbar:



- 1- drücken und gedrückt halten,
- 2- gewünschten Hot Start Strom wählen.

Wenn auf dem Display "HI" erscheint, ist der maximale Hot Start Strom erreicht.

Arc Force einstellbar

Die Funktion Arc Force ist von 0 bis 100% bis max. 160A einstellbar



 
- 1- drücken und gedrückt halten,
- 2- gewünschten Arc Force wählen.

WIG SCHWEISSEN**Auswahl für den Start**

Zwischen Kontaktzündung (LIFT) oder HF Start wählen.



WIG Lift : Kontakt Start (wenn man mögliche HF-Störungen vermutet)



1- Das Werkstück mit der Elektrode berühren

2- Taster drücken


3- Brenner hochheben.

HF..WIG: Die Hochfrequenz wird mit Drücken des Brennertaster aktiv. Berühren des Werkstücks mit der Elektrode ist nicht nötig.

Brennertaster

Die TIG 207FV/208 Geräte ermitteln automatisch, welcher Schweißbrenner angeschlossen ist.

Anschließbare Schweißbrenner mit : Start/Stopp Taste; Absenkstrom Taste; Poti- Stromregler; doppeltem Poti- Stromregler

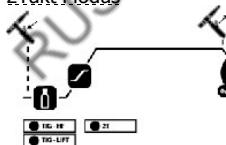2Takt Modus


1- Brennertaster drücken und gedrückt halten: Gasvorströmung ->

Stromanstieg -> Schweißen

2- Brennertaster loslassen: Stromabsenkung -> Gasnachströmung.

Sonderbrenner: Start/Stopp Taste => Stromreglung über Brennerpoti aktiv

Zweitstrom (%- Schweißstrom) Taster inaktiv.

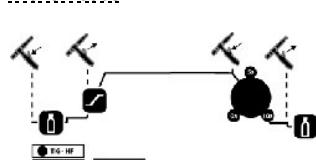4Takt Modus

1- Brennertaster drücken: Gasvorströmzeit beim Starten. Um die Positionierung der Elektrode zu erleichtern, wird ein leichter Start-Strom initiiert, der wie ein Richtstrahl funktioniert (= Adjust Ideal Position).

2- Brennertaster loslassen: Stromanstieg bis festgelegter Wert in der Anzeige erscheint -> Schweißstart.

3- Stromabsenkung auf Start-Strom Intensität (für einen sauberen Abschluss der Schweißnaht ohne Kraterbildung)


4- Brennertaster loslassen: Stoppt den Strom und die Gasnachströmung.

Sonderbrenner: Start/Stopp Taste => Stromreglung über Brennerpoti aktiv

Zweitstrom (%- Schweißstrom) Taster inaktiv.

4Takt Log Modus

Dieser Modus hat die gleiche Funktion wie der 4Takt-Modus, mit dem Unterschied, dass ein kurzes Drücken des Brennertasters ein Umschalten auf einen vorher eingestellten, zweiten, niedrigeren Schweißstrom (20% bis 70 % des Schweißstroms) zur Folge hat.

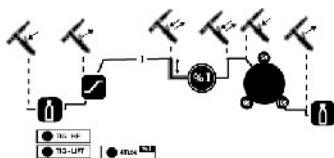

- 1- Brennertaster drücken: Gasvorströmung beim Starten. Um die Positionierung der Elektrode zu erleichtern, wird ein min. Start-Strom initiiert, der wie ein Richtstrahl funktioniert (= Adjust Ideal Position).
- 2- Brennertaster loslassen: Erhöhung des Stromes auf einen eingestellten Schweißstrom (Wert wird im Display angezeigt)
- kurzes Antippen: Wechsel zum zweiten Schweißstrom (%I)
- kurzes Antippen: zurück zum ersten Schweißstrom (beliebig wiederholbar).
- 3- Stromabsenkung auf Start-Strom Intensität (für einen sauberen Abschluss der Schweißnaht ohne Kraterbildung).
- 4- Brennertaster loslassen: Stoppt den Strom und die Gasnachströmung.

Sonderbrenner: Start/Stopp Taste => Stromreglung über Brennerpoti aktiv

Zweitstrom (%- Schweißstrom) Taster aktiv

In diesem Modus kann es nützlich sein, Brenner mit zwei Tasten Funktion und zweifachen Stromreglung einzusetzen

Die Start/Stopp Taste behält dieselbe Funktion wie bei 2Takt Brennertaste. Die Zweitstrom Taste ermöglicht, wenn sie gedrückt ist, das Wechseln auf Absenkstrom (%I). Mit dem Strompoti ändert man den Absenkstrom zwischen 50% und 100% des eingestellten Schweißstroms.

Schweißoptionen**Puls Modus**

Nicht verfügbar im 4Takt Log Modus.

Beim Puls-Modus wechselt der Schweißstrom zwischen einem hohen und einem niedrigen, einstellbaren Wert. Beim Verschweißen der Werkstoffe im Puls-Modus wird der Temperaturanstieg begrenzt.

Folgende Einstellungen sind im Puls-Modus möglich:

- Zweitstrom (20% bis 70% des Schweißstroms)
- Schweißfrequenz (von 0.2 bis 20 Hz für DC/ von 0.2 bis 2 Hz für AC)

Hinweis: Schweißstrom und Zweitstromzeiten sind gleich.

Easy Pulse

Vereinfachter Puls-Modus. Den mittleren Strom einstellen, um den der Puls oszilliert (pendelt).

Die Funktion Easy Pulse regelt die Schweißfrequenz sowie den Schweiß- und Zweitstrom.

Punktschweißen-Spot

Diese Option ist nur im 2Takt Modus DC möglich.

Mit dieser Funktion können Werkstücke gehaftet werden, um sie zum Schweißen vorzubereiten.

Parametereinstellung**Gasvorströmung (0 bis 2 sec.)**

Die Funktion Gasvorströmung ermöglicht vor dem Schweißen ein "Freibrennen" (Reinigen) des Brenners und des Werkstücks am Anfang der Schweißnaht. Die Festigkeit am Anfang der Schweißnaht wird ebenfalls verbessert.

Hinweis: Je länger das Schlauchpaket ist, desto länger sollte auch die einstellbare Zeit sein (0,15 s / Meter Schlauch)

Stromanstieg (0 bis 5 sec.)

Benötigte Zeit vom Start des Stroms bis zum Erreichen des eingestellten Schweißstroms.

Einstellung des Schweißstroms

Der Wert des Schweißstroms ist von der Dicke und Art des Materials sowie von der Schweißeinstellung abhängig.

Hinweis: Verwenden Sie für DC 30A/mm als Richtwert oder 40A/mm für AC und passen Sie diesen Wert dem Werkstück an.

Pulsfrequenz Einstellung (von 0,2 bis 20 Hz für DC/ von 0,2 bis 2 Hz für AC)

Die Pulsfrequenz bezeichnet die Anzahl der Wechsel zwischen Schweißstrom und Zweitstrom ($\frac{1}{2}$ Zyklus Schweißstrom, $\frac{1}{2}$ Zyklus Zweitstrom) pro Sekunde.

AC Frequenz Einstellung (20 bis 200 Hz)

Die AC Frequenz bezeichnet die Anzahl der Polaritätswechsel pro Sekunde

Empfehlung: Höhere Lichtbogenfrequenz wird bei dünnen Blechen und niedrigem Strom eingesetzt. Niedrigere Lichtbogenfrequenz wird bei dicken Blechen und hohem Strom eingesetzt.

Zweitstrom Einstellung (von 20 bis 70% des Schweißstroms)

Die Prozentzahl des Zweitstroms gibt Folgendes an: Je niedriger der Prozentwert ist, desto weniger erhitzt sich das Werkstück während des Schweißens.

Balance Einstellung (AC Schweißen von 20 bis 60%)

Bei Wechselstrom ermöglicht die Balance das Verhältnis zwischen positivem und negativem Zyklus einzustellen. Für weitere Informationen: Siehe Abschnitt „Hinweise zum Aluminium Schweißen“

Stromabsenkung Einstellung (0 bis 10 sec)

Benötigte Zeit zum Absenken des Schweißstroms auf den niedrigsten Stromwert (10A). Vermeidet Kraterbildung und Risse am Ende der Schweißnaht.

Gasnachströmzeit Einstellung (3 bis 20 sec)

 
Diese Funktion legt die Gas-Nachströmzeit fest, nachdem der Lichtbogen abgeschaltet wurde. Sie schützt Werkstück und Elektrode vor einer möglichen Oxidation während der Abkühlungsphase.

Hinweis: Erhöhen Sie die Zeit, wenn die Schweißnaht dunkel aussieht. (Basiswerte : 25A=4sec. – 50A=8sec. – 75A=9sec. – 100A=10sec. – 125A=11sec. – 150A=13sec).


N.B. : Sie können jederzeit die Einstellung überprüfen, indem Sie auf den Parameterknopf drücken, ohne ihn zu drehen.

Hinweise zum Aluminium Schweißen (AC)**Grundbalance**

Balance : max. 20 % Einbrand



50%

 

max. 60 % Reinigung

Für das Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen wird Wechselstrom eingesetzt. Dabei dient die positive Phase zum Aufbrechen der Oxydschicht (Reinigung). Die negative Phase kühlst die Elektrode ab und verschweißt die Teile miteinander. Diese Phase ist ausschlaggebend für den Einbrand. Wenn Sie das Verhältnis zwischen den beiden Halbwellen durch die Balance- Einstellung ändern, wird entweder die Reinigung oder der Einbrand bevorzugt.

Grundfrequenz

hohe Frequenz



niedrige Frequenz



Die Frequenz ermöglicht die Konzentration des Lichtbogens : Je höher die Frequenz, desto schmäler ist der Bogen. Je niedriger die Frequenz, desto breiter ist der Bogen. Im AC Modus müssen Sie die Frequenz manuell einstellen. Im AC Easy Modus wird diese Funktion automatisch per Mikroprozessor, je nach Elektrodendurchmesser und eingestelltem Strom angepasst. Benutzen Sie möglichst den AC Easy Modus.

Verfügbare Funktionen in verschiedenen Schweißmodi

Unter bestimmten Modi sind einige Funktionen nicht verfügbar. Bitte beachten Sie daher die folgende Tabelle:

	Start		Brenntaster			WIG Modus								
	HF	WIG Lift	2T	4T	4T log	Gass- or- ström- zeit	*	I	%I	Freq	Freq*	Balance		Gasnach- strömitz
WIG Modus DC / AC	•	•	•	•	•	•	*	(I)	• (nur in 4T log)		• (nur in AC*)	• (nur in AC)	•	•
Puls TIG DC / AC	•	•	•	•		•	*	(I)		• (nur in AC*)	• (nur in AC)	•	•	•
Easy Pulse DC / AC	•	•	•	•		•	*	(Durchschnit tt I)		• (nur in AC*)	• (nur in AC)	•	•	•
SPOT (nur in DC)	•		•			•								•

* : Im AC Easy Modus können Sie nicht manuell auf Frequenz und Stromanstieg zugreifen.
Die Einstellungen werden automatisch eingestellt.

Speicherung und Abruf der Schweißprogramme

Es gibt 5 Speicherplätze, um WIG Parameter zu speichern und abzurufen. Die zuletzt eingestellten Parameter stehen beim Wiedereinschalten des Gerätes automatisch zur Verfügung.

MEMORIES (5 PROGRAMS)

LOADING	Press 1"	&	Select P1 / P5
RECALL	Press 1"	&	Select P1 / P5

Speicherung

- 1- Drücken Sie auf die folgende Taste:
- 2- "In" erscheint für eine Sekunde.
Solange "In" auf dem Display angezeigt wird, kann der Vorgang abgebrochen werden.
- 3- Nach einer Sekunde erscheint auf dem Display eine Programmnummer von P1 bis P5. Halten Sie die Taste gedrückt und stellen Sie am Einstellrad den gewünschten Programmspeicherplatz ein.

Programmabruf

- 1- Drücken Sie auf die folgende Taste:
- 2- Halten Sie die Taste gedrückt und stellen Sie am Einstellrad die gewünschte, abzurufende Programmnummer ein.

FACTORY PARAMETERS

RESET		BACK TO INITIAL	
	Press 3"		

Wiederherstellung der Werkeneinstellungen

- 1- Drücken Sie für 3 Sekunden die Einschalttaste.
- 2- "In" erscheint auf dem Display.
Alle Speicherplätze werden gelöscht.

Empfohlene Schweißeinstellungen


	 mm	Strom (A)	\varnothing Elektrode (mm) = \varnothing Zusatzdraht	\varnothing Düse (mm)	Gasströmung (Argon L/mn)
DC	0,5-5	10-130	1,6	9,8	6-7
	4-6	130-160	2,4	11	7-8
AC	1-2,4	50-90	1,6	9,8	6-7
	2,4-3,2	80-150	2,4	9,8	7-8
	3,2-5,0	120-200	2-2,4	9,8-15,7	8-10

Elektrode schleifen**Im TIG AC Modus**

Die Elektrode muss nicht angeschliffen werden- außer bei sehr niedrigem Strom < 50 A. Es ist normal, wenn sich eine Kugel an der Elektrodenspitze ausbildet. Je größer der Durchmesser der Elektrode und der eingestellte Schweißstrom ist, umso größer ist die Kugel.

Im TIG DC Modus

 Um einen optimalen Schweißverlauf zu gewährleisten, nutzen Sie nur Elektroden, welche nach folgendem Vorbild geschliffen wurden:




$L = 3 \times d$ für niedrigen Schweißstrom


$L = d$ für hohen Schweißstrom

Brennertasteranschluss

Der Brennertasteranschluss sieht wie folgt aus:

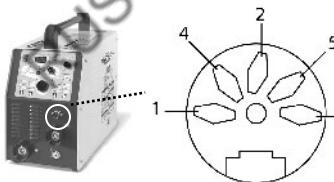

- ① GND- Brennertaste + Potentiometer
- ② Zweitstrom Taste
- ③ Brennertaste
- ④ Potentiometerschleifer
- ⑤ +5V Potentiometer. Potiwert 10 KΩ

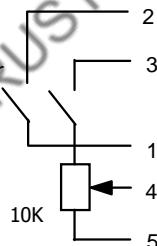**WASSERKÜHLUNG (NUR FÜR GYSMI TIG 208 HF AC/DC)**

→ Benutzen Sie niemals das Gerät ohne Kühlungsflüssigkeit.

Andernfalls kann es zu einem irreparablen Defekt der Wasserpumpe kommen!

Dieses System dient zur Kühlung des WIG Brenners und funktioniert:

- gleichzeitig mit dem Ventilator.
- nur im WIG Modus (Pumpe bleibt auch bei Verwendung eines luftgekühlten Brenners aktiv.- Achtung: Wasserbrücke anschliessen!)

Kühlwasserbehälter unter Zusatz von Kühlmittel (Kühlerfrostschutzmittel) bis zur Markierung auffüllen (1,25 L). Mischverhältnis ca. 1:3



ANSCHLUSS FÜR FUSSFERNSTEUERUNG

Die Fernregelung funktioniert im WIG- und im E-Hand-Modus.

Die TIG 207FV und 208 verfügen über einen Anschluss für eine Fussfernregelung. Diese funktioniert nur im WIG Modus (nicht im MMA Modus). Der passende 7-polige Stecker (Zubehör Art.-Nr. 045699) ermöglicht Ihnen den Anschluss einer Fernbedienung (RC) oder Fußfernregelung (PED). Verkabelung siehe Zeichnung:



  Ref.045699



D : Switch Kontakt

C : Masse

B : Regelung

A : + 5V

NB : Der Wert des Poti muss 10 KΩ sein

Anschluss:

- 1- Gerät anschalten
- 2- Fussfernreglung oder Handfernbedienung an das Gerät anschliessen
- 3- Die digitale Anzeige zeigt « NO » an
- 4- Mit dem Stromsregler wählen Sie den Typ der Fernsteuerung aus:

No « RC » → (Handfernbedienung / Remote Control) → PED (Fussfernsteuerung)

5- Nach 2 Sekunden blinkt die digitale Anzeige nicht mehr. Die Stromstärke in Ampere wird angezeigt.

Im Falle eines Fehlers die Fernsteuerung trennen. Mit „No“ zeigt das Gerät an, dass nichts angeschlossen ist.
Bemerkung : Diese Anzeige erscheint bei jedem Neustart

Fernsteuerungsbetrieb

Hand Fernbedienung (Zubehör Art.-Nr. 045675).

Die Fernbedienung ermöglicht die Fernsteuerung des Schweißstroms ab der minimalen Stromstärke (DC : 5 A / AC : 10 A / MMA : 10A) bis zu der durch den Anwender eingestellten maximalen Stromstärke. In dieser Einstellung sind alle Modi und Funktionen des Gerätes verfügbar und können reguliert werden.

Fussfernregler (Zubehör Art.-Nr. 045682);

In diesem Modus können per Fernsteuerung alle Funktionen (außer bei « SPOT » die Stärke des Schweißstroms) eingestellt werden. Dies gilt ab (DC : 5A / AC : 10 A / MMA : 10A) bis zur maximalen durch den Anwender eingestellten und angezeigten Stromstärke.

Im WIG-Modus arbeitet das Gerät nur in 2 Takt-Modus. Zudem werden Stromanstieg und Stromabsenkung nicht mehr durch das Gerät reguliert, sondern durch den Fussfernregler. Im « SPOT » Modus ersetzt die Fussfernsteuerung den Taster des Brenners (die Position der Fussfernsteuerung beeinflusst nicht den Schweißstrom).

EINSCHALTDAUER

Das GYS-Schweißgerät entspricht in seiner Charakteristik einer Konstantstromquelle. Die Einschaltzeit entspricht wie unten beschrieben der Norm EN60974-1 (bei 40°C und einem 10mn Zyklus):

GYSMI TIG 207 (230V) / 208					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
13%	200A	21%	160A	21%	160A
60%	95A	60%	95A	60%	95A
100%	80A	100%	80A	100%	80A

GYSMI TIG 207 (110V)					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
20%	160A	20%	160A	21%	110A
60%	90A	60%	90A	60%	90A
100%	75A	100%	80A	100%	75A

N.B.: Der Überhitzungstest wurde bei Raumtemperatur durchgeführt und die Einschaltzeit bei 40°C durch Simulation ermittelt.

INSTANDHALTUNG / RATSSLÄGE

- Die Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Nehmen Sie regelmäßig (mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr) das Gehäuse ab und reinigen Sie das Innere des Gerätes mit Pressluft. Lassen Sie regelmäßig Prüfungen des GYS Geräts auf seine elektrische Betriebssicherheit von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Trennen Sie vor dem Öffnen des GYS Gerätes die Stromversorgung zum Gerät und warten Sie bis der Ventilator sich nicht mehr dreht. Im Gerät sind die Spannungen sehr hoch und deshalb gefährlich

- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Netzzuleitung. Wenn diese beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen Reparaturservice oder eine qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Lüftungsschlitzte nicht bedecken.

Unfallprävention

Lichtbogenschweißen kann gefährlich sein und zu schweren - unter Umständen auch tödlichen - Verletzungen führen. Schützen Sie daher sich selbst und andere. Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

Lichtbogenstrahlung: Gesichtshaut und Augen sind durch ausreichend dimensionierte EN 175 konforme Schutzschirme mit Spezialschutzgläsern nach EN 169 / 379 vor der intensiven Ultraviolettsstrahlung zu schützen.

Auch in der Nähe des Lichtbogens befindliche Personen oder Helfer müssen auf Gefahren hingewiesen und mit den nötigen Schutzhilfsmitteln ausgerüstet werden.

Umgebung: Benutzen Sie das Gerät nur in sauberer und gegen Nässeeinwirkung geschützter Umgebung.

Feuchtigkeit: Nicht bei erhöhter Feuchtigkeit (Regen/Schnee) benutzen.

Stromversorgung: Dieses Gerät kann nur an einer einphasigen Stromversorgung mit 3 Adern (Phase, Nullleiter und Erde) verwendet werden. Keine Spannungsführenden Teile berühren. Nur am 230 V-Netz betreiben.

Transport: Unterschätzen Sie nicht das Gewicht der Anlage. Bewegen Sie das Gerät nicht über Personen oder Sachen hinweg und lassen Sie es nicht herunterfallen oder hart aufsetzen.

Verbrennungsgefahr: Schützen Sie sich durch geeignete trockene Schweißerkleidung (Schürze, Handschuhe, Kopfbedeckung sowie feste Schuhe). Tragen Sie auch eine Schutzbrille, wenn Sie Schlacke abklopfen. Schützen Sie andere durch nicht entzündbare Trennwände. Nicht in den Lichtbogen schauen und ausreichend Distanz halten.

Brandgefahr: Entfernen Sie alle entflammmbaren Produkte vom Schweißplatz und arbeiten Sie nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen und Gasen.

Schweißrauch: Die beim Scheißen entstehenden Gase und Rauche sind gesundheitsschädlich. Der Arbeitsplatz sollte daher gut belüftet sein und der entstehende Rauch und die Gase abgesaugt werden.

Weitere Hinweise: Führen Sie Schweißarbeiten

- in Bereichen mit erhöhten elektrischen Risiken
- in abgeschlossenen Räumen
- in der Umgebung von entflammmbaren oder explosiven Produkten

nur in Anwesenheit von qualifiziertem Rettungs- und/oder Fachpersonal durch. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen in Übereinstimmung mit "IEC 62081". Schweißarbeiten an Gegenständen in größeren Höhen dürfen nur auf professionell aufgebauten Gerüsten durchgeführt werden.

Vorsicht: Den Inverter nie ohne Schutzleiter verwenden!

STÖRUNGEN / GRÜNDE / LÖSUNGEN

Störungen	Gründe	Lösungen
Das Gerät liefert keinen Schweißstrom und die gelbe Überhitzungslampe leuchtet.	Der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.	Warten Sie ca. 2min, bis der Kühlvorgang abgeschlossen ist. Das Licht erlischt danach.
Die Anzeige ist an, das Gerät liefert jedoch keinen Schweißstrom.	Masseklemme oder Elektrodenhalter-Kabel sind nicht korrekt mit dem Gerät verbunden.	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
Beim Start zeigt das Display folgendes Bild  für eine Sekunde an und schaltet danach ab.	Die Spannung ist nicht im Bereich von 230V +/- 15%. für GYSMI TIG 208; 85V-265V für GYSMI TIG 207FV	Überprüfen Sie die Netzspannung.
Unstabiler Lichtbogen.	Schlechte Wolfram-Elektrode.	<p>Benutzen Sie eine Wolfram-Elektrode von angemessener Länge.</p> <p>Benutzen Sie eine sauber angeschliffene Elektrode.</p> <p>Erhöhen Sie die AC-Frequenz bei niedrigem Strom</p>
Die Wolfram-Elektrode oxidiert und verfärbt sich am Ende des Schweißvorgangs dunkel.	Zu hohe Gasströmung.	Reduzieren Sie den Gasstrom.
	Schweißumgebung.	<p>Schützen Sie die Schweißumgebung vor Wind oder Luftzug.</p> <p>Erhöhen Sie die Nachströmzeit.</p> <p>Kontrollieren Sie die Gasverbindungen.</p>
Die Elektrode glüht	Polaritätsfehler	<p>Überprüfen Sie, ob das Massekabel an der „+“ Buchse angeschlossen ist.</p> <p>Falsche Balanceeinstellung, Frequenz zu niedrig.</p>

DESCRIPCION

¡Gracias por su elección! Para sacar lo máximo de satisfacción de su aparato, lea atentamente lo que sigue antes del uso.

El GYSMI TIG 207FV/208 HF AC/DC DC es un aparato de soldadura Inverter, portátil, monofásico y ventilado para la soldadura al electrodo refractario (TIG) en corriente continua (DC) y alterna (AC). La soldadura TIG necesita una protección gaseosa (argón). En modo MMA, permite soldar todo tipo de electrodo: rutilo, básico, acero inoxidable y hierro colado. El modelo 208 dispone de un sistema de enfriamiento líquido integrado. El TIG 207FV/208 puede ser dotado de un mando a distancia manual o a pedal. Funciona con una red eléctrica monofásica 230V para el GYSMI TIG 208, monofásica incluida entre 85V y 265V para el GYSMI TIG 207FV. Están protegidos para el funcionamiento con grupos electrógenos.

ALIMENTACION – PUESTA EN MARCHA

- Este aparato está entregado con un enchufe 16A de tipo CEE7/7. Funciona con una instalación eléctrica 230 V (50 - 60 Hz) **CON** tierra para los GYSMI TIG 208. El GYSMI TIG 207FV dispone de un sistema « Flexible Voltage », funciona con una instalación eléctrica **CON** tierra comprendida entre 85V y 265V (50 - 60 Hz). La corriente efectiva absorbida (I_{1eff}) está indicada sobre el aparato, para las condiciones de uso máximas. Verificar que la alimentación y sus protecciones (fusible y/o disyuntor) son compatibles con la corriente necesaria durante el uso. En algunos países, puede ser necesario cambiar el enchufe para permitir un uso en condiciones máximas.
- La puesta en marcha se hace con una pulsación sobre el botón .
- El aparato se pone en protección si la tensión de alimentación es superior a 265V. Para indicar este defecto, la pantalla indica . Una vez en protección, desenchufar el aparato y conectarlo de nuevo a una toma liberando una tensión correcta.
Nb : el equipo dispone de una función « comprobación tensión de la red » : Por ello, es preciso apretar simultáneamente las teclas « selección de proceso » n°12 y « comportamiento gatillo » n°13, la pantalla le indicará una tensión de su red eléctrica.
- Comportamiento del ventilador: en modo MMA el ventilador funciona permanentemente. En modo TIG, funciona únicamente en fase de soldadura y se para después la refrigeración.
- Estos aparatos son de Clase A y respetan la CEI 61000-3-12. Son concebidos para un uso en un ambiente industrial o profesional. En un entorno distinto, puede ser difícil asegurar la compatibilidad electromagnética, a causa de perturbaciones producidas tan bien como radiadas. No utilizar en un entorno con polvos metálicos conductores.

SOLDADURA AL ELECTRODO CUBIERTO (modo MMA)**Conexiones y consejos**

- Enchufar los cables porta-electrodo y pinza de masa en los conectadores de enlace,
- Respetar las polaridades e intensidades de soldadura indicadas sobre las cajas de electrodos,
- Sacar el electrodo del porta-electrodo cuando el aparato no está utilizado.

Ayudas integradas a la soldadura

El aparato está dotado de 3 funciones específicas a los Inverters :

 **El Hot Start** libera una sobre intensidad ajustable* en principio de soldadura

 **El Arc Force** libera una sobre intensidad para evitar la pegadura cuando el electrodo entra en el baño,

 **El Anti-Sticking** permite fácilmente despegar su electrodo sin ponerlo al rojo en caso de pegadura.

Selección del proceso y regla de intensidad


1- Selección del modo MMA



2- Selección de la corriente deseada gracias al potenciómetro

**Hot start ajustable***

 El Hot Start es ajustable de 0 a 60 % en el límite de 160 A.



- Hacer clic y mantener pulsado,
- Elegir el Hot Start deseado,

n.b.: la inscripción "HI" indica que el Hot Start está a su máximo.

Arc Force ajustable

 
El Arc Force es ajustable de 0 a 100 % en el límite de 160A.



- Hacer clic y mantener pulsado
- Elegir el Arc Force deseado.

SOLDADURA TIG**Elección del tipo de arranque**

1- Elegir su arranque LIFT o HF


**TIG LIFT:** Arranque por contacto (para los medios sensibles a las perturbaciones HF)

- 1- Tocar la pieza que soldar con el electrodo,
- 2- Pulsar el gatillo,
- 3- Levantar el electrodo.

TIG HF: arranque alta frecuencia sin contacto**Comportamiento gatillo**

Los TIG 207FV/208 detectan automáticamente la antorcha que está conectada.

Funcionan con cualquiera antorcha TIG : con gatillo con pulsador, simple mando, doble mando, mando potenciómetro.

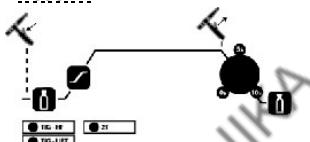Modo 2T

- 1- Pulsar y mantener el gatillo: Pre-gas, subida en corriente, soldadura,
- 2- Aflojar el gatillo: desvanecimiento, post-gas.


Nb: Para las antorchas de doble mando y de doble mando potenciómetro => mando « alto/corriente caliente » y potencíometros activos, mando « bajo/corriente fría » inactivo.

Modo 4T

- 1- Pulsar el gatillo: Pre-gas, seguido del arranque. Para facilitar el posicionamiento del electrodo, una corriente muy baja 10A está producida, actuando tal un haz luminoso. (=Adjust Ideal Position)
- 2- Aflojar el gatillo: subida en corriente hasta la consigna indicada, soldadura,
- 3- Pulsar el gatillo: desvanecimiento hasta llegar a una corriente de baja intensidad (para un buen cierre del cráter),
- 4- Aflojar el gatillo: parada de la corriente y post-gas.

Modo 4T Log

Este modo funciona como el modo 4T pero cuando está en fase de soldadura, una pulsación breve sobre el gatillo permite pasar a una corriente fría previamente regulada (20% a 70% de la corriente caliente de soldadura).

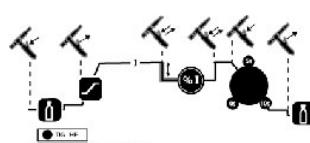

- 1- Pulsar el gatillo: Pre-gas, seguido del arranque. Para facilitar el posicionamiento del electrodo, una corriente muy baja está producida, actuando tal un haz luminoso. (=Adjust Ideal Position)
- 2- Aflojar el gatillo: subida de la corriente hasta la corriente "caliente" de soldadura (consigna indicada), Repetir a medida del Pulsación breve: paso a la corriente fría (% I), } dese
- 3- Pulsación gatillo: desvanecimiento hasta llegar a una corriente de baja intensidad (para un buen cierre del cráter),
- 4- Aflojar el gatillo: parada de la corriente y post-gas.

Nb: Para las antorchas doble mando y doble mando potenciómetro => mandos « alto/corriente caliente » y « bajo/corriente fría » + potencíometro activos.

Para este modo, puede ser práctico utilizar la opción antorcha doble mando o doble mando + potencíometro. El mando « alto » guarda la misma funcionalidad que la antorcha simple mando o con pulsador. El mando « bajo » permite, cuando queda apretado, volver a la corriente fría. El potencíometro de la antorcha, cuando es presente permite ajustar la corriente de soldadura (caliente y fría) de 50% a 100% del valor anunciado.

Opciones de soldadura

3.1 Pulsado (Pulse)

No disponible en 4T LOG

Las impulsiones (pulse) corresponden a las elevaciones y bajadas alternas de la corriente (corriente caliente, corriente fría). El modo pulsado permite juntar piezas limitando la elevación de temperatura.

En modo pulsado, puede regular:

- la corriente fría (20% a 70% de la corriente de soldadura),

- la frecuencia de soldadura (de 0,2 Hz a 20Hz en DC / de 0,2 Hz a 2 Hz en AC).

Nb: la duración de tiempo caliente y la duración del tiempo frío son idénticas.

3.2 Easy Pulse

Modo pulsado simplificado. Sólo tiene que regular la corriente media alrededor de la cual la pulsación va a formarse.

El Easy pulse determina la frecuencia y la corriente de soldadura caliente y fría.

3.3 Spot

Este modo sólo es accesible en TIG HF 2T.

Permite preparar las piezas haciendo puntos de soldadura.

Una vez estas piezas mantenidas, puede pasar en soldadura TIG para realizar el cordón en su totalidad.

Reglajes de los parámetros

Pre-gas.(0 a 2 sec.)



El pre-gas permite, antes el arranque, purgar la antorcha y la zona cerca del principio del cordón de soldadura. También mejora la regularidad del arranque.

Consejo: cuanto más larga es la antorcha, más se tendrá que aumentar esta duración (0,15s/m de antorcha)

Subida de la corriente.(Up Slope).(0 a 5 sec.)



Tiempo necesario para pasar de la corriente mínima a la corriente de soldadura.

Reglaje de la corriente de soldadura

El valor de la corriente de soldadura depende del espesor, del tipo de metal y de la configuración de soldadura.

Consejo: En DC, tomar como base 30A/mm en DC o 40A/mm en AC y ajustar en función de la pieza que soldar.

Reglaje de la frecuencia de pulsación (de 0,2 a 20Hz en DC o de 0,2 a 2Hz en AC)



La frecuencia de pulsación es el número de ciclos ($\frac{1}{2}$ ciclo corriente caliente, $\frac{1}{2}$ ciclo corriente fría) por segundo.

Reglaje de la frecuencia AC (20 a 200 Hz)



La frecuencia AC es el número de alternación por segundo

Consejos: cuanto más la corriente es débil (chapas finas), más es útil subir en frecuencia. Al contrario, cuando la corriente es importante, es preferible utilizar frecuencias débiles.

Para $I>100A$, F (Hz) ≤ 100 Hz.

Reglaje de la balanza (sólo en soldadura AC ./ de 20 a 60%)



En corriente alterna, la balanza permite arreglar el entre el ciclo positivo y negativo. Para más información, referirse al párrafo específico « particularidad de la soldadura TIG ».

Reglaje de la corriente fría (intensidad baja).(de 20% a 70% de la corriente caliente)



Es el porcentaje de corriente caliente. Cuanto más la corriente fría está baja, menos la pieza va a calentar durante la soldadura.

Reglaje del desvanecimiento (Down slope) (0 a 10 seg)

Tiempo necesario para pasar de la corriente de soldadura a la corriente mínima. Evita las fisuras y los cráteres de fin de soldadura.

Reglaje del post-gas (3 a 20 seg.)

Este parámetro define el tiempo durante el cual el gas sigue fluyendo después la extinción del arco. Permite proteger la pieza y el electrodo contra las oxidaciones durante el enfriamiento de la chapa al final de la soldadura.

 
Consejo: aumentar la duración si la soldadura parece oscura.

(Para base: 25A=4sec. - 50A=8sec - 75A=9sec - 100A=10sec - 125A=11sec- 150A=13sec)


Nb: A todo momento, puede verificar sus reglajes simplemente pulsando el botón del parámetro, sin girar la rueda.

Particularidad de la soldadura TIG Aluminio (AC)**Regla de la balanza**

Balanza : 20% Penetración máxima



50%

 

60% Decapado máximo

La corriente alterna está utilizada para soldar el aluminio y sus aleaciones. Durante la onda positiva la oxidación se quiebra. Durante la onda negativa el electrodo se enfria y las piezas se sueldan, hay una penetración. Cuando se modifica el ratio entre las dos alternaciones por el reglaje de la balanza, se favorece o sea la limpieza o sea la penetración.

Regla de la frecuencia

Frecuencia alta



Frecuencia baja



La frecuencia permite ajustar la concentración del arco.

Cuanto más concentrado queremos el arco, más elevada tiene que ser la frecuencia. Cuanto más se disminuye la frecuencia, más ancho es el arco.

En posición AC, la frecuencia se arregla manualmente. En posición AC Easy, este parámetro se arregla automáticamente según el diámetro del electrodo utilizado y de la corriente de soldadura. Utilizar de preferencia Utilizar preferentemente la posición AC Easy.

Funciones disponibles para cada proceso de soldadura


Según los modos, algunos botones son inactivos, ver la tabla más abajo:

	Arranque		Gatillo			Pre-gas	*	(I)	(%I)	Fwd	Fwd	Balance	Post-gas
	HF	TIG Lift	2T	4T	4T log								
TIG Normal DC / AC	•	•	•	•	•	•	*	•	• (únicamente en 4T log)	•	(sólo en AC*)	• (sólo en AC)	•
TIG Pulse DC / AC	•	•	•	•		•	*	•	•	•	(sólo en AC*)	• (sólo en AC)	•
TIG Easy Pulse DC / AC	•	•	•	•		•	*	• (I medio)			• (sólo en AC*)	• (sólo en AC)	•
SPOT (sólo en DC)	•		•			•		•					•

* : En AC Easy, la frecuencia y el upslope son inaccesibles, se arreglan automáticamente.

Fijación y llamada de las memorias

Dispone de 5 memorias para salvaguardar y llamar sus parámetros TIG. Además de estas memorias, GYSMI 207FV memoriza sus últimos reglajes activados y los activa de nuevo a cada reanudación del aparato.

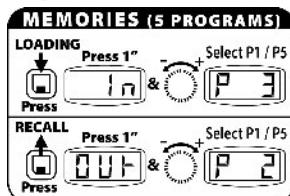**Combinaciones aconsejadas**

DC	↓ ↑ mm	Corriente (A)	\varnothing Electrodo (mm) = \varnothing alambre (metal de aportación)	\varnothing Boquilla (mm)	Caudal (Argón l/mn)
		0,5-5	10-130	1,6	9,8
		4-6	130-160	2,4	11


AC	↓ ↑ mm	Corriente (A)	\varnothing Electrodo (mm) = \varnothing alambre (metal de aportación)	\varnothing Boquilla (mm)	Caudal (Argón l/mn)
		1-2,4	50-90	1,6	9,8
		2,4-3,2	80-150	2,4	9,8
		3,2-5,0	120-200	2-2,4	9,8-15,7

Afiladura del electrodo**En Tig AC**

El electrodo no tiene que ser afilado, excepto para corrientes muy bajas <50A. Es normal que se forme una bola al cabo del electrodo, aún más grande que la corriente es elevada y que la balanza es importante

En Tig DC

 Para un funcionamiento óptimo, debe utilizar un electrodo afilado de la manera siguiente:




$L = 3 \times d$ para una corriente floja,


$L = d$ para una corriente fuerte.

Conector de mando gatillo

El conector de mando gatillo está concebido de la manera siguiente:

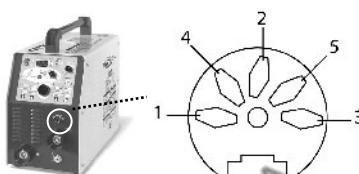

- ① común botón pulsador + potenciómetro
- ② Botón corriente fría
- ③ Botón de soldadura antorcha
- ④ Cursor / potenciómetro
- ⑤ +5V potenciómetro 10 KΩ

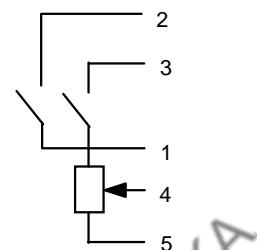

ENFRIAMIENTO**→NUNCA UTILIZAR ESTE APARATO SIN LÍQUIDO REFRIGERANTE.**

En caso de no respetar esta condición, corre el peligro de deteriorar definitivamente la bomba del sistema de refrigeración.

El sistema está concebido para enfriar su antorcha TIG « refrigeración por líquido ». Funciona:

- Simultáneamente con el ventilador.
- Únicamente en modo TIG (la bomba aún se activa con una antorcha enfriada al « aire »).

Rellenar el embalse con líquido refrigerante tipo automóvil hasta llegar a la marca del embalse, sin sobrepasar (capacidad 1,25 L).

 
 
MANDO A DISTANCIA (GYSMI TIG 208 UNICAMENTE)

El mando a distancia funciona en modo TIG y en MMA.

Sistemas de conexión

Los TIG 207FV y 208 llevan una toma hembra para el mando a distancia. La toma macho específica 7 puntos (opción ref.045699) permite conectar su mando a distancia manual (RC) o a pedal (PED).

Para el cableado, seguir el esquema abajo descrito.



D : Contacto del switch

C : Masa

B : Cursor

A : + 5V

Nb : el valor del potenciómetro debe ser de 10 KΩ

Conexión

1- Encender el aparato

2- Conectar el pedal o el mando a distancia en la cara frontal del aparato.

3- El visualizador parpadea enseñando « No » (Nada),

4- Seleccionar su tipo de mando girando el conmutador de ajuste de intensidad:

No (Nada) « RC » → (Remote Control/mando a distancia) → PED (Pedal)

5- Después de 2 segundos de reposo del conmutador, el visualizador marca el valor y luego la intensidad de soldadura

Nb: En cas de error, desconectar su mando a distancia, el aparato indica que ahora nada está conectado:
« No ». Después, conectar de nuevo el mando y rehacer la selección.

Comentario: Esta elección tendrá que repetirse cada vez que se enchufará el aparato.

Funcionamiento*Mando a distancia manual..(opción ref.045675):*

El mando a distancia permite hacer variar la corriente de una intensidad mínima (DC: 5A / AC: 10 / MMA: 10) a una intensidad definida por el usuario (pantalla).

En esta configuración, todos los modos y funcionalidades del aparato son accesibles y parametrizables.

Pedal.(opción ref.045682):

En cualquier modo, excepto en el modo « Spot », el pedal de mando permite hacer variar la corriente de una intensidad mínima (DC: 5A / AC: 10 / MMA: 10) a una intensidad definida por el usuario (pantalla).

En TIG, el aparato sólo funciona en soldadura 2 tiempos (modo 2T). Además, la subida y el desvanecimiento de la corriente no son administrados por el aparato (funciones inactivas) sino por el usuario por medio del pedal.

En modo spot, el pedal de mando remplaza el gatillo de la antorcha (la posición del pedal no tiene efecto en la corriente)

FACTOR DE MARCHA

- El aparato describe una característica de salida de tipo "corriente constante". Los factores de marcha según la norma EN60974-1 (a 40°C sobre un ciclo de 10min.) son indicados en la tabla siguiente :

GYS/TIG 207 (230V) / 208					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
13%	200A	21%	160A	21%	160A
60%	95A	60%	95A	60%	95A
100%	80A	100%	80A	100%	80A

GYS/TIG 207 (110V)					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
20%	160A	20%	160A	21%	110A
60%	90A	60%	90A	60%	90A
100%	75A	100%	80A	100%	75A

Nota: las pruebas de calentamiento han sido hechos a temperatura ambiente y los factores de marcha a 40°C han sido determinados por simulación.

MANTENIMIENTO / CONSEJOS

- El mantenimiento sólo debe ser efectuado por una persona calificada.
- Cortar la alimentación desconectando el enchufe y esperar la parada del ventilador antes de trabajar sobre el aparato. Al interior, las tensiones e intensidades son elevadas y peligrosas.
- Es recomendado 2 a 3 veces al año quitar la tapa y desempolvar con una pistola de aire comprimido. Sacar provecho de eso para verificar las conexiones eléctricas con un instrumento aislado por una persona calificada.
- Regularmente controlar el estado del cordón de alimentación. Si el cable de alimentación es dañado, debe ser remplazado por el fabricante, su servicio postventa o por una persona de misma calificación, para evitar todo peligro.
- Dejar las aberturas para la aeración libre para la entrada y la salida de aire.

SEGURIDAD

La soldadura al arco puede ser peligrosa y causar heridas graves hasta mortales. Protegerse y proteger a los otros.

Respetar las instrucciones de seguridad siguientes:

Radiación del arco: Protegerse con una careta equipada de filtros conformes a las normas EN 169 o EN 379.

Lluvia, vapor de agua, Utilizar su aparato en una atmósfera limpia (graduación de contaminación

Humedad/ ≤ 3), sobre una superficie plana y a más de un metro de la pieza que soldar. Nunca utilizarlo en caso de lluvia o de nieve.

Choque eléctrico: Este aparato sólo debe ser utilizado con una alimentación monofásica con 3 alambres y neutro conectado a la tierra. Nunca tocar las piezas bajo tensión. Verificar que la red de alimentación sea adaptada al aparato.

Caídas: Nunca mover el aparato sobre personas u objetos.

Quemaduras: Llevar trajes de trabajo en coton ignifugado (coton, mono o jeans).

Trabajar con guantes de protección y delantal ignifugado.

Proteger los otros instalando pantallas no inflamables o previniéndoles de jamás mirar el arco y guardar distancias suficientes.

Riesgos de fuego: Suprimir todos los productos inflamables del espacio de trabajo. Nunca trabajar en presencia de gas inflamable.

Humos: Jamás inhalar gases o humos de soldadura. Utilizar en un entorno suficientemente ventilado, con extracción artificial si la soldadura se hace en el interior.

Toda operación de soldadura:

- en lugares con riesgos aumentados de choque eléctrico,
 - en lugares cerrados,
 - en presencia de material inflamable o con riesgos de explosión,
- Siempre debe ser supuesta a la autorización previa de un "responsable experto" y hecha en presencia de personas formadas para intervenir en caso de urgencia. Los medios técnicos de protecciones descritos en la Especificación Técnica CEI/IEC 62081 deben ser aplicados.

La soldadura en posición sobrealzada es prohibida, excepto en caso de utilización de plataformas de seguridad.

Las personas llevando Pacemakers deben consultar su médico antes de utilizar estos aparatos.

Nunca utilizar el aparato para deshelar una cañería.

En soldadura TIG, manipular la botella de gas con precaución. Hay riesgos si la bombona o la válvula de la botella son dañadas.

AVERIAS / CAUSAS / REMEDIOS

Averías	Causas	Remedios
El aparato no libera ninguna corriente y el indicador luminoso amarillo de defecto térmico se enciende.	La protección térmica del aparato se ha puesto en marcha.	Esperar el fin de refrigeración, aproximadamente 2min. El indicador se apaga.
La pantalla está encendida pero el aparato no libera ninguna corriente.	El cable de pinza de masa o porta-electrodo no está conectado al aparato.	Verificar las conexiones.
Durante la puesta en marcha, la pantalla indica durante 1 segundo y se apaga.	La tensión no está entre 230 V +/- 15% para los gysmi 208 o 85 – 265V para el GYSMI TIG 207FV.	Hacer verificar la instalación eléctrica.
Arco inestable.	Defecto proveniente del electrodo tungsteno.	Utilizar un electrodo tungsteno de dimensión apropiada.
	Defecto proveniente del electrodo tungsteno.	Utilizar un electrodo tungsteno correctamente preparado.
	Caudal de gas demasiado importante.	Para las corrientes débiles, aumentar la frecuencia.
	Caudal de gas demasiado importante.	Reducir el caudal de gas.
El electrodo tungsteno se oxida y se empaña en fin de soldadura.	Zona de soldadura.	Proteger la zona de soldadura contra las corrientes de aire.
	Defecto proveniente del post-gas.	Aumentar la duración del post-gas.
El electrodo funde	Error de polaridad	Controlar y apretar todos los conectadores de gas.
		Comprobar que la pinza de masa está bien conectada al +
		Balanza demasiada importante, frecuencia demasiado débil

ОПИСАНИЕ

Спасибо за ваш выбор! Чтобы вы были максимально удовлетворены использованием вашего аппарата, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

GYSMI TIG 207FV/208 это Инвертерный сварочный аппарат, переносной, однофазный, с вентилятором для сварки тугоплавким электродом (TIG) при постоянном (DC) и переменном токе. Сварка TIG должна происходить в среде газа (Аргон). В режиме MMA он позволяет варить все типы электродов: рутиловые, обычные, из нержавеющей и чугуна. Модель 208 имеет интегрированную систему водного охлаждения. Аппараты TIG 207FV/208 могут быть оснащены педальным или ручным дистанционным управлением. Аппараты работают от электрической сети: однофазной на 230В для TIG 208 и однофазной от 85 до 265В для GYSMI TIG 207FV. Аппараты защищены для работы от электрогенераторов.

ПИТАНИЕ - ВКЛЮЧЕНИЕ

- Этот аппарат имеет вилку 16A типа CEE7/7. Что касается аппарата TIG 208, он должен быть подключен к сети на 230В (50-60Гц) **С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**. Аппарат TIG 207FV оснащен системой «Flexible Voltage», он может быть подключен к розетке **С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ** на 110В-240В (50-60Гц). Потребляемый эффективный переменный ток (I1эфф) указан на аппарате для максимальных условий использования. Проверьте, что питание и защиты (предохранитель и/или автомат) совместимы с током, необходимым для работы аппарата. В некоторых странах необходимо поменять розетку для того, чтобы аппарат смог работать при максимальных условиях.
 - Аппарат включается нажатием на кнопку  . Если напряжение питания превышает 265 В, то у аппарата срабатывает защита. Об этом сообщает обозначение  на табло. После того, как сработала защита необходимо отключить аппарат и подключить его к розетке с подходящим напряжением.
- Примечание: аппарат обладает функцией «проверка напряжения в сети», для этого: нажмите одновременно на кнопки «выбор режима» №12 и «поведение курка» №13, экран выдаст напряжение вашей электрической сети.
- Работа вентилятора: в режиме MMA вентилятор работает постоянно. В режиме TIG вентилятор работает только во время сварки, затем он останавливается после охлаждения.
 - Эти аппараты относятся к Классу А и соответствует CEI 61000-3-12. Они созданы для использования в промышленной и профессиональной среде. В любой другой среде ему будет сложно обеспечить электромагнитную совместимость из-за кондуктивных и индуктивных помех. Не использовать в среде содержащей металлическую пыль-проводник.

СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ (РЕЖИМ MMA)**Подключение и советы**

- Подключите кабели держателя электрода и зажима массы к коннекторам.
- Необходимо соблюсти полярность и сварочный ток, указанные на коробках с электродами.
- Когда аппарат не используется, то надо снять электрод с держателя.

Вспомогательные сварочные функции

Ваш аппарат имеет 3 свойственные для Инверторов функции:

 **Le Hot Start** дает высокий регулируемый сварочный ток в начале сварки

 **L'Arc Force** дает высокий ток для устранения залипания электрода в сварной ванне

 **L'Anti-Sticking** позволяет легко отлепить электрод не нагревая его до красноты в случае залипания

Выбор режима и регулировка сварочного тока


1- Выберете режим MMA



2- Выберете нужный вам ток используя потенциометр

**Регулируемый* Hot start**

 Hot Start аппарата TIG 207 HF регулируется от 0 до 60 % в пределах 160 A



- 1- Нажать и так держать
- 2- Выбрать нужный Hot Start

N.B.: надпись "HI" означает, что Hot Start на максимуме

Настройка Arc Force

L'Arc Force регулируется от 0 до 100 % в пределах 160A.



- 1- Нажать и удерживать
- 2- Выбрать желаемый Arc Force

 
СВАРКА TIG

Выбор способа розжига



- 1- Выбрать рожзиг LIFT или HF

TIG LIFT: Рожзиг контактом (для среды чувствительным к помехам HF)



- 1- Коснитесь электродом свариваемой детали
- 2- Нажмите на курок
- 3- Приподнимите электрод

TIG HF: безконтактный рожзиг при высокой частоте

Работа курка

Аппараты 207FV/208 определяют автоматически подключенную к ним горелку.

Они созданы для работы со всеми типами TIG-горелок: с курком-пластиной, с простым управлением, с двойным управлением, с двойным управлением и потенциометром.


2-х тактный



- 1- Нажать и держать курок: подача газа, увеличение тока, сварка
- 2- Отпустить курок: снижение тока, продувка газа

Примечание: для горелок с двойным управлением и с двойным управлением и потенциометром => режим «высокий/ток горячий» и включенный потенциометр, режим «низкий/холодный ток» отключен.

4-х тактный

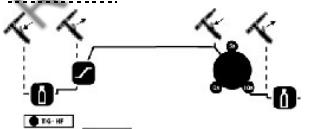


- 1- Нажать на курок: подача газа, начало рожзига. Для упрощения позиционирования электрода подается слабый ток который действует как световой пучок (= Ajust Ideal Position)
- 2- Отпустить курок: увеличение тока до указанного уровня, сварка
- 3- Нажать на курок : снижение тока до (чтобы хорошо заварить кратер)
- 4- Отпустить курок : прекращение подачи тока, затем продувка газа.

Примечание: для горелок с двойным управлением и с двойным управлением и потенциометром => режим «высокий/ток горячий» и включенный потенциометр, режим «низкий/холодный ток» отключен.

4-х тактный Log

Этот режим работает как и 4-х тактный, но при сварке короткое нажатие на курок позволяет пропустить предварительно отрегулированный слабый (от 20% до 70% высокого сварочного тока).

- 1- Нажать на курок : Подача газа, затем розжиг. Для упрощения позиционирования электрода подается слабый ток который действует как световой пучок (= Ajust Ideal Position)
- 2- Отпустить курок : увеличение до сильного сварочного тока (уровень указан)

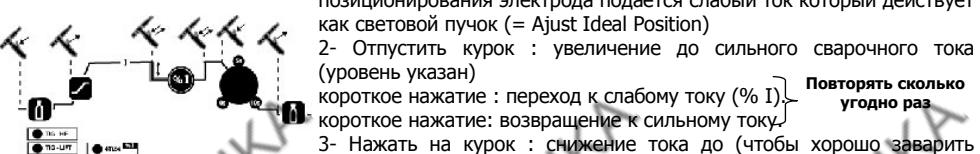

Повторять сколько угодно раз

- короткое нажатие : переход к слабому току (% I)
- короткое нажатие: возвращение к сильному току,
- 3- Нажать на курок : снижение тока до (чтобы хорошо заварить кратер)
- 4- Отпустить курок : прекращение подачи тока, продувка газа.

Примечание: для горелок с двойным управлением и с двойным управлением и потенциометром => режим «высокий/ток горячий» и «низкий/холодный ток» + включенный потенциометр.

Для этого режима мы советуем использовать горелку с двойным управлением или с двойным управлением и потенциометром. Режим «высокий» сохраняет теже функции, что и горелка с простым управлением или с курком-пластиной. Режим «низкий» позволяет, в случае если он включен, переключиться на холодный ток. Потенциометр горелки, при его наличии, позволяет отрегулировать сварочный ток (горячий и холодный) от 50% до 100% от указанного значения.

Варианты сварки

3.1 Импульсный (Pulse)

Функция отсутствует в 4-тактном режиме LOG

Импульсы (pulse) соответствуют переменным увеличениям и снижениям тока (сильный ток, слабый ток). Импульсный режим позволяет соединять детали, ограничивая увеличение температуры.

В импульсном режиме вы можете регулировать :

- слабый ток (от 20% до 70% сварочного тока) (от 0,2 Гц до 20Гц при DC / от 0,2 Гц до 2 Гц при AC).
- частоту сварки (от 0,2 Гц до 20Гц).

NB: продолжительность сильного и слабого тока одинаковы

3.2 Easy Pulse

Упрощенный импульсный режим. Вы можете отрегулировать только средний ток, вокруг которого будут происходить импульсы.

Easy pulse определяет частоту и сильный и слабый сварочный ток.

3.3 Spot

Этот режим доступен только при работе в 2-тактном режиме TIG HF DC.

Он позволяет прихватить детали.

Как только они прихвачены, вы можете перейти в режим TIG и сварить шов полностью.

Регулировка параметров

Подача газа (от 0 до 2 сек.)

 Подача газа перед розжигом позволяет продуть горелку и близлежащую к началу сварного шва зону. Это также улучшает равномерность розжига.

Наш совет : чем длиннее горелка, тем дольше должна быть подача (0,15/m горелки)

Увеличение тока (Up Slope) (от 0 до 5 сек.)



Время необходимое для того, чтобы перейти от минимального тока к сварочному току.

Регулировка сварочного тока



Значение сварочного тока зависит от толщины, типа металла, а также от заданных параметров сварки.

Наш совет : При DC, взять за основу 30A/mm при DC или 40A/mm при AC и подогнать в соответствии со свариваемой деталью

Регулировка частоты импульсов (от 0,2 до 20Гц) (от 0,2 Гц до 20Гц при DC / от 0,2 Гц до 2 Гц при AC).



Частота импульсов - это количество циклов (1/2 цикла сильный ток 1/2 цикла слабый ток) за секунду.

Регулировка частоты AC (20 - 200 Гц)



Частота AC - количество полупериодов в секунду

Совет: чем слабее ток (тонкие детали) тем необходимое увеличение частоты. И наоборот – при высоком токе лучше использовать низкие частоты. Для $I>100A$, $F(Hz) \leq 100$ Hz.

Регулировка слабого тока (низкий сварочный ток) (от 20% до 70% сильного тока)



Это процент сильного тока, чем ниже слабый ток, тем меньше будет нагреваться деталь во время сварки.

Регулировка баланса (при режиме AC исключительно / от 20 до 60%)



При переменном токе баланс позволяет настроить соотношение между позитивным и негативным циклом. Для более подробную информацию вы найдете в параграфе « особенности сварки TIG ».

Регулировка снижения тока (Down slope) (от 0 до 10 сек)

Время необходимое для снижения сварочного тока до минимального тока. Позволяет избежать трещин и кратеров в конце сварки.

Регулировка Продувки газа (от 3 до 20 сек)

 Этот параметр определяет время, в течение которого газ продолжает подаваться после затухания дуги. Таким образом деталь и электрод защищены от окисления.

Наш совет : Увеличить это время если у шва темный цвет.

(За основу : 25A=4сек. - 50A=8сек - 75A=9сек - 100A=10сек - 125A=11сек- 150A=13сек)

 
Nb: В любой момент вы можете проверить регулировку нажатием на кнопку параметров, не поворачивая тумблер.

Особенности сварки TIG Aluminium (AC)


Принцип баланса



Баланс 20% максимальное проникновение



50%

 

60% максимальная очистка

Переменный ток используется для сварочных работ с алюминием и его сплавами. Во время положительной волны окислительный слой разрушается . Во время отрицательной волны, электрод охлаждается и детали свариваются, происходит проникновение. При изменении соотношения между двумя полупериодами посредством регулирования баланса, стимулируют либо очистку, либо проникновение.

Принцип частоты

Высокая частота

Низкая частота



Частота позволяет настроить концентрацию дуги. Концентрация дуги увеличивается с повышением частоты. При уменьшении частоты дуга расширяется. В режиме AC Easy, частота регулируется вручную. В режиме AC Easy, этот параметр регулируется автоматически в зависимости от диаметра используемого электрода и силы тока. Предпочтительно использовать режим AC Easy.

Функции, доступные в зависимости от способа сварки


В зависимости от режимов некоторые кнопки не действуют, см таблицу ниже:

	Розжиг		Курковой режим				Процесс TIG								
	HF	TIG Lift	2T	4T	4T log	Подача газа	*	I	%I	Fwd	Fwd	*	Balance		
TIG Normal DC / AC	•	•	•	•	•	•	•	(I)	(только в режиме 4T log)			(только в режиме AC*)	(только в режиме AC*)	•	•
TIG Pulse DC / AC	•	•	•	•		•	•	(I)		•	•	(только в режиме AC*)	(только в режиме AC*)	•	•
TIG Easy Pulse DC / AC	•	•	•	•		•	•	(средний I)				(только в режиме AC*)	(только в режиме AC*)	•	•
SPOT (только в режиме DC)	•		•			•									•

* : В режиме AC Easy, частота и возрастание тока недоступны, они настраиваются автоматически.

Ввод в память и вызов информации

У вас имеется 5 ячеек памяти для ввода в память и вызова ваших параметров TIG. Помимо этих ячеек, GYSMI TIG 207FV HF DC запоминает ваши последние используемые регулировки и реактивирует их при каждом новом включении аппарата.

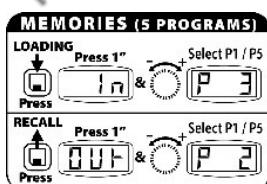**Ввод в память**

1- Нажмите на кнопку

2- "n" в течение 1 секунды.

Пока на экране указано "In" операцию можно аннулировать.

3- стя секунду на экранчике указывается номер программы (от P1 до P5). Дерда кнопку нажатой, поверните тумблер, чтобы найти подходящую ячейку памяти, затем отпустите кнопку. Ваши параметры введены в память.

**Вызов данных**

Действовать таким же образом, но нажимая

Вернуться к заводским настройкам

1- ать в течение 3 секунд на кнопку «reset».

2- экране появляется «Ini»

Все введенные вами данные стираются (заводские параметры восстанавливаются по 5 программам + параметры включения)

Советуемые комбинации

DC	Ток (А)	\varnothing Электрод (мм) = \varnothing проволока (присад. металл)	\varnothing Сопло (мм)	Подача газа (Аргон л/мин)
	0,5-5	10-130	1,6	9,8
	4-6	130-160	2,4	11

 
AC	Ток (А)	\varnothing Electrodo (мм) = \varnothing alambre (metal de aportación)	\varnothing Сопло (мм)	Подача газа (Аргон л/мин)
	1-2,4	50-90	1,6	9,8
	2,4-3,2	80-150	2,4	9,8
	3,2-5,0	120-200	2-2,4	9,8-15,7

Затачивание электрода**В режиме Tig AC**

В затачивании электрода нет необходимости за исключением случаев, когда ток очень слабый <50A. Это нормально если на конце электрода формируется шар, размер которого зависит от возрастания тока, а также при значительном балансе

В режиме Tig DC

Для оптимального функционирования вы должны использовать заточенный электрод следующим образом:




$L = 3 \times d$ для слабого тока.

$L = d$ для сильного тока.


Коннектор для куркового управления

Коннектор для куркового управления

работает следующим образом :

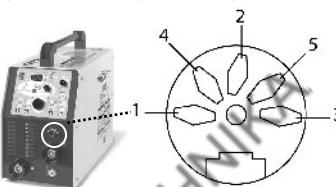

- ① общий Пусковой Кнопки + Потенциометр
- ② кнопка холодного тока
- ③ кнопка сварки горелкой
- ④ Курсор / потенциометр
- ⑤ +5В потенциометр 10 kΩ

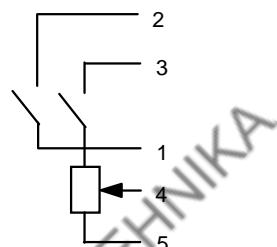

ОХЛАЖДЕНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ GYSMI TIG 208)

→ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

В случае несоблюдения вы рискуете привести в окончательную непригодность насос системы охлаждения.

Данная система создана для охлаждения вашей горелки tig «с охлаждением жидкостью». Она работает :

- Одновременно с вентилятором.
- Исключительно в режиме TIG (насос сработает даже при использовании горелки с воздушным охлаждением).

Заполните резервуар охлаждающей жидкостью для автомобилей до отметки на резервуаре, не больше (ёмкость 1,25 л).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционное управление работает в режимах TIG и MMA.



ТЕХНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСОЕДИНЕНИЙ

Аппараты Tig 207FV и 208 оснащены разъёмами гнездового типа для дистанционного управления. Специфический штепсель с 7 штырями (опция арт.045699) позволяет подключить ручное дистанционное управление (RC) или ножное (PEd).

Для монтажа следуйте следующей схеме:



  Ref.045699



D : Контакт переключателя
C : Масса
B : Скользящий контакт (движок)
A : + 5V
Nb: величина на потенциометре должна быть 10KΩ

Подключение

- 1- Включите аппарат
- 2- Подключите педаль или дистанционное управление к передней панели аппарата.
- 3- На табло мигает « No » (Ничего),
- 4- Выберите свой тип управления, поворачивая рукоятку регулировки силы тока :

No (Ничего) « RC » → (Ручное управление) → PEd (Педаль)

- 5- через 2 секунды неподвижности рукоятки, на табло фиксируется выбранный тип управления и затем снова

появляется величина сварочного тока

Nb : если вы ошиблись, отключите дистанционное управление, аппарат покажет, что больше ничего не подключено: « No ». Затем, подключите заново дистанционное управление и выберите нужный тип управления.

Примечание: Этот выбор надо будет делать при каждом включении аппарата.

Функционирование

Ручное дистанционное управление (опция арт.045675).

Дистанционное управление позволяет изменять мощность сварочного тока от минимальных значений (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 10A) до тока, выбранного пользователем (табло).

В этой конфигурации, все режимы и функции остаются доступными и регулируемыми.

Педаль (опция арт.045682) :

Во всех режимах кроме « Spot », управление педалью позволяет изменять мощность сварочного тока от минимальных значений (DC : 5A / AC : 10A / MMA : 10A) до тока, выбранного пользователем (табло).

В режиме TIG аппарат работает только в 2x-тактном режиме (режим 2T). К тому же увеличение и затухание тока не регулируются аппаратом (недействующие функции), а пользователем с помощью педали.

В режиме spot управление педалью заменяет гашетку горелки (положение педали не влияет на ток).

ПВ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ)

- Описываемый аппарат имеет выходные характеристики типа "постоянный ток". ПВ%, следуя норме EN60974-1 (@ 40°C в течение 10-минутного цикла) указаны в таблице :

GYSMI TIG 207FV (230B) / 208					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
13%	200A	21%	160A	21%	160A
60%	95A	60%	95A	60%	95A
100%	80A	100%	80A	100%	80A

GYSMI TIG 207 FV (110B)					
AC		DC			
X% @	I max	X% @	I max	X% @	I max
20%	160A	20%	160A	21%	110A
60%	90A	60%	90A	60%	90A
100%	75A	100%	80A	100%	75A

Примечание : испытания на нагрев проводились при комнатной температуре и ПВ% при 40 °C были определены моделированием.

УХОД ЗА АППАРАТОМ / СОВЕТЫ

- Уход за аппаратом должен производиться только компетентным специалистом.
- Отключить питание, выключив из розетки, и подождать остановки вентилятора перед тем, как работать над аппаратом. Внутри аппарата напряжение и сила тока велики и опасны.
- Необходимо регулярно снимать корпус и сдувать пыль. Воспользуйтесь этим, чтобы проверить у компетентного специалиста крепление контактных соединений с помощью инструмента с изоляционным покрытием.
- Регулярно контролировать состояние провода питания. Если провод поврежден, то его надо заменить у производителя, у сервисной службы или у квалифицированного специалиста, чтобы устранить опасность.
- Выходные отверстия аппарата не должны быть заслонены для свободного прохождения воздуха.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дуговая сварка может быть опасной и причинять тяжелые, или даже смертельные ранения. Защитите себя и окружающих.

Соблюдайте следующие инструкции по безопасности :

Излучение дуги : Защититесь с помощью маски сварщика с фильтрами, соответствующими нормам EN 169 или EN 379.

Дождь, водяной пар, влага : Пользуйтесь вашим аппаратом в чистой среде (степень загрязнения ≤ 3), ровно поставив его на расстоянии выше метра от свариваемой детали. Не использовать под дождем или снегом.

Удар током : Этот аппарат должен быть подключен только к однофазной розетке с 3 проводами, причем нулевой провод должен быть соединен с заземлением. Ни в коем случае не трогать детали под напряжением.

Проверить, что сеть питания подходит для аппарата.

Падения : Не переносить аппарат над людьми или предметами.

Ожоги : Носить рабочую одежду из огнеупорной ткани (хлопка, спецовки или джинсовой ткани). Работать в защитных рукавицах и фартуке из огнеупорной ткани. Защитить окружающих, установив огнестойкие защитные экраны или предупредив их не смотреть на дугу и соблюдать достаточную дистанцию.

Опасность пожара : Устранить все взгорающиеся предметы из рабочего пространства. Не работать в присутствии воспламеняющегося газа.

Испарения : Не вдыхать газы и испарения при сварке. Если варите в помещении, использовать аппарат в хорошо проветриваемом месте с вытяжкой.

Дополнительные меры предосторожности: Любая сварка :

- в местах с повышенной опасностью электрического удара,
- в закрытых помещениях,
- в присутствие взрывоопасных веществ,

 всегда должна быть одобрена "ответственным специалистом" и выполняться в присутствие людей, способных оказать первую помощь.

Необходимо использовать Технические средства защиты, описанные в Технической Спецификации CEI/IEC 62081.

Сварка в высоко расположенной зоне запрещена, кроме как на обезопасенных рабочих площадках.

Люди, имеющие кардиостимуляторы, должны спросить совета врача перед тем, как использовать эти аппараты.

Аппарат нельзя использовать для оттаивания канализаций.

В режиме TIG, перемещайте газовый баллон, соблюдая все меры предосторожности, т.к. существует опасность, если баллон или вентиль баллона повреждены.

ДЕФЕКТЫ / ИХ ПРИЧИНЫ / ИХ УСТРАНЕНИЕ

Дефекты	Причины	Устранение
Аппарат не выдает тока, и горит желтая лампочка температурного дефекта.	Включилась температурная защита аппарата.	Подождать, когда закончиться время охлаждения, примерно 2 мин. Лампочка погаснет.
Экран горит, но аппарат не выдает тока.	Кабель зажима массы или держателя электрода не подключен к аппарату.	Проверить подключения.
Во время включения экран показывает в течении одной секунды, затем выключается.	Напряжение вне предела 230 В +/- 15% для GYSMI 208, и 85 В – 265В для GYSMI 207 FV.	Проверить электрическую проводку.
Нестабильная дуга.	Дефект вольфрамового электрода Слишком сильная подача газа	Использовать вольфрамовый электрод подходящего размера Использовать правильно подготовленный вольфрамовый электрод При слабом токе – увеличьте частоту Снизить подачу газа
Вольфрамовый электрод окисляется и тускнеет в конце сварки.	Зона сварки. Дефект продувки газа в конце сварки.	Зашить зону сварки от сквозняков. Увеличить длительность продувки газа Проверить и завинтить все соединения газового баллона
Электрод плавится	Ошибка полярности	Проверьте, что зажим массы подключен к + Значительный баланс, слишком низкая частота

FR DECLARATION DE CONFORMITE

Gys atteste que les postes de soudure GYSMI TIG 207FV-208 sont fabriqués conformément aux exigences des directives Basse tension 2006/95/CE du 12/12/2006, et aux directives CEM 2004/108/CE du 15/12/2004. Cette conformité est établie par le respect des normes harmonisées EN60974-1 de 2005, EN 50445 de 2008, EN 60974-10 de 2007.

Le marquage CE a été apposé en 2007.

EN DECLARATION OF CONFORMITY

The equipment described in this manual conforms to the standards of low voltage 2006/95/CE of 12/12/2006, and the standards of CEM 2004/108/CE of the 15/12/2004.

This conformity respects the standards EN60974-1 of 2005, EN 50445 de 2008, EN60974-10 of 2007.

CE marking was added in 2007.

ES DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gys certifica que los aparatos de soldadura GYSMI TIG 207FV-208 son fabricados en conformidad con las directivas baja tensión 2006/95/CE del 12/12/2006, y las directivas compatibilidad electromecánica 2004/108/CE del 15/12/2004. Esta conformidad está establecida por el respeto a las normas EN60974-1 de 2005, EN 50445 de 2008, EN 60974-10 de 2007.

El marcado CE fue fijado en 2007.

DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

GYS erklärt, dass beschriebene Geräte in Übereinstimmung mit den Anforderungen der folgenden europäischen Bestimmungen: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE –12.12.2006 und EMV- Richtlinien 2004/108/CE – 15.12.2004 elektromagnetische Verträglichkeit- hergestellt wurden. Diese Geräte stimmen mit den harmonisierten Normen EN60974-1 von 2005, EN 50445 von 2008, EN60974-10 von 2007 überein.

CE Kennzeichnung: 2007

 
RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

GYS заявляет, что сварочные аппараты Gysmi TIG207FV/208 произведены в соответствии с директивами Евросоюза 2006/95/CE о низком напряжении от 12/12/2006, а также с директивами CEM 2004/108/CE от 15/12/2004.

Данное соответствие установлено в соответствии с согласованными нормами EN 60974-1 2005 г., EN 60974-10 2003 г..

Маркировка ЕС нанесена в 2007 г.

01/04/10
Société GYS
134 Bd des Loges
53941 Saint Berthevin

Nicolas BOUYGUES
Président Directeur Général


GARANTIE FRANCE

- La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).
 - La garantie ne couvre pas les erreurs de tension, incidents dus à un mauvais usage, chute, démontage ou toute autre avarie due au transport.
 - La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- En cas de panne, retournez l'appareil à la société GYS (port dû refusé), en y joignant :
- Le justificatif d'achat datée (facture, ticket ...)
 - Une note explicative de la panne.

Après la garantie, notre SAV assure les réparations après acceptation d'un devis.

Contact SAV :

Société Gys-134 Bd des Loges
BP 4159-53941 Saint-Berthevin Cedex
Fax: +33 (0)2 43 01 23 75 Tél: +33 (0)2 43 01 23 68


GARANTIE - DEUTSCHLAND

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 12 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkenntnis des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten erfolgen eine für den Käufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Der Garantiezeitraum bleibt aufgrund erfolgter Garantieleistungen unverändert.


Ausschluss:

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Sturz oder harte Stöße sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder durch Transportschäden, die in Folge des Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine Garantie wird für Verschleißteile (z.B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben etc.) sowie bei Gebrauchsspuren übernommen.

Das betreffende Gerät bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschließlich über den Fachhandel einschicken. Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvorschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt GYS ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

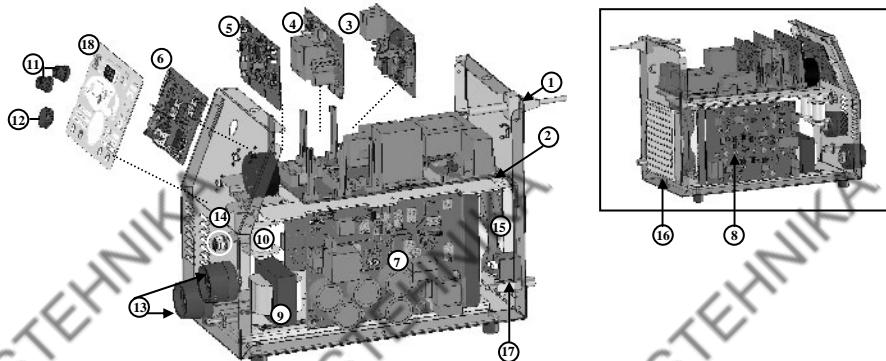PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

N°	Désignation	Ref.
1	● Cordon secteur ● Power supply cord ● Netzzuleitung ● Cordón de alimentación ● Сетевой шнур	21491 (208) 21480 (207)
2	● Carte électronique Principale ● Main Electronic Board ● Hauptplatine ● Tarjeta electrónica principal ● Основная электронная плата	97151
3	● Carte HF ● HF Board ● HF Platine ● Tarjeta HF ● Плата HF	97059
4	● Carte alimentation ● Supply board ● Netzkarre ● Tarjeta control de potencia ● Блок питания	97155
5	● Carte contrôle puissance ● Power control board ● Stromreglerplatine ● Tarjeta control de potencia ● Плата контроля мощности	97154
6	● Carte d'affichage ● Display board ● Anzeigefeld ● Pantalla ● Дисплей	97061
7	● Ensemble électronique primaire ● Primary electronic set ● primärer Elektronikkreis ● Conjunto electrónico primario ● комплект первичной электроники	97152
8	● ensemble électronique secondaire ● Secondary electronic set ● sekundärer Elektronikkreis ● Conjunto electrónico secundario ● комплект вторичной электроники	97051
9	● self de sortie ● output induction coil ● Ausgangsdrossel ● bobina de inducción de salida ● дроссель выхода	63678
10	● transformateur HF ● HF transformer ● HF Transformator ● Transformador HF ● трансформатор HF	95286
11	● Bouton potentiomètre ● Potentiometer Button ● Potentiometerknopf ● Botón potenciómetro ● Кнопка потенциометра	73094+73095
12	● Bouton codeur incrémental ● Encoder Button ● Einstelldrehknopf ● Botón de incrementación ● Кнопка дифференциального шифратора	73096+73097
13	● Douilles ● Connectors ● Schweißkabelbuchse T50 ● Conectadores ● Коннекторы	51464
14	● Connecteur gâchette ● Trigger connector ● Brennerbuchse ● Conector gatillo ● Коннектор курка	51126
15	● Ventillateur ● Fan ● Ventilator 92 x 92 ● Ventilador ● Вентилятор	51021
16	● Grille ventilateur ● Fan frame ● Ventilatorgrill ● Rejilla ventilador ● Решетка вентилятора	51007
17	● électrovanne ● solenoid valve ● Gasventil ● Electroválvula ● электроклапан	71542
18	● Clavier ● Keyboard ● Tastenfeld ● Teclado ● Киночное устройство	51918

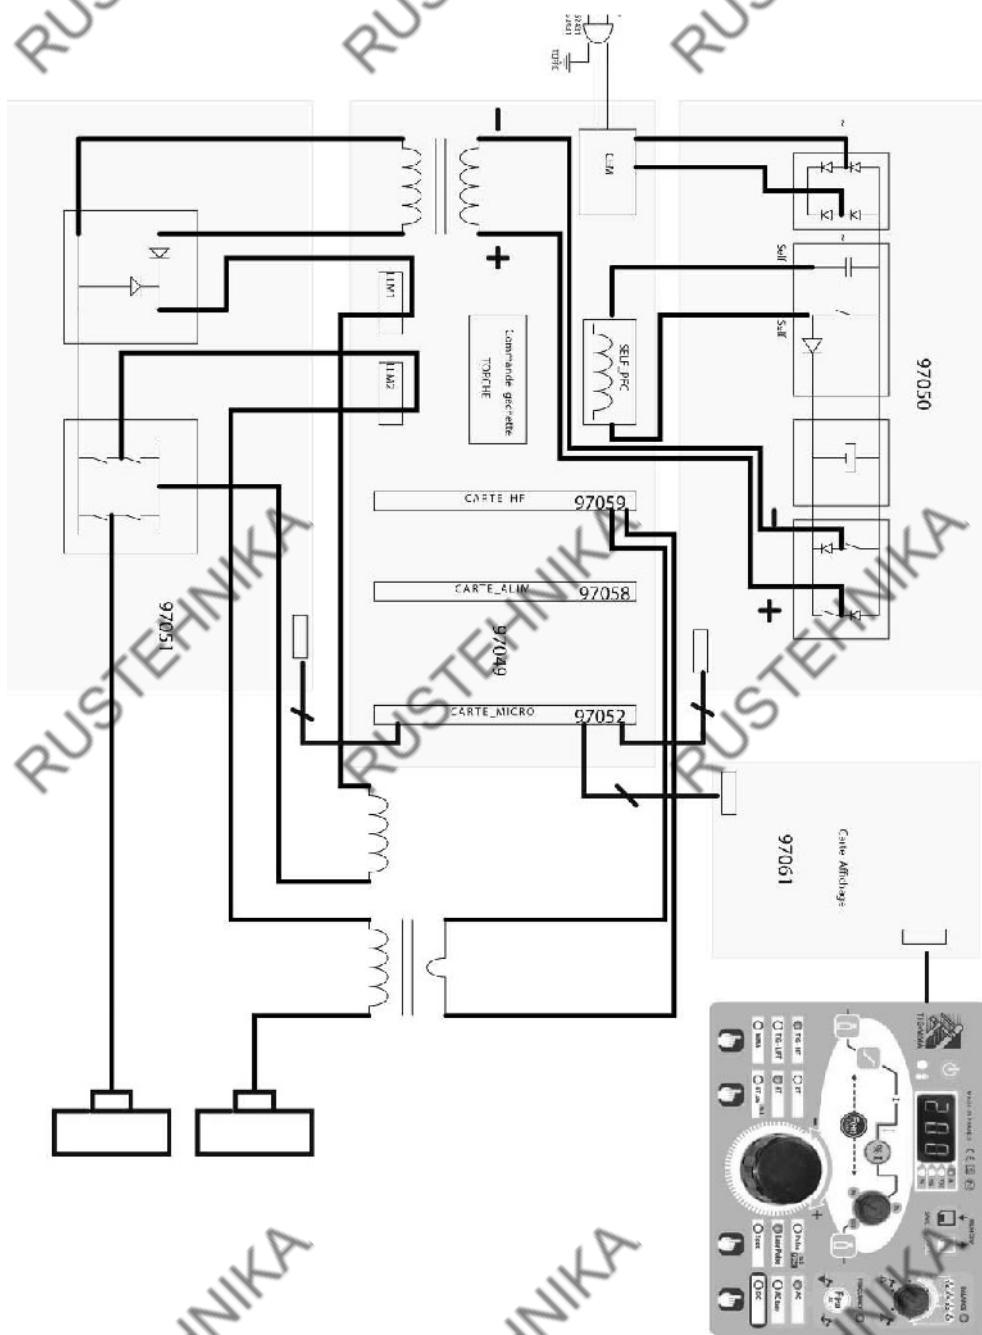

ICONES/SYMBOLS/ ZEICHENERKLÄRUNG/ ICONOS/ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

A	Ⓐ Ampères Ⓛ Amps Ⓜ Ampere Ⓝ Amperios Ⓐ Ампер	I_{SH}	Ⓐ Alimentation électrique monophasée 50 ou 60Hz Ⓛ Single phase power supply 50 or 60Hz Ⓐ Einphasige Netzversorgung mit 50 oder 60Hz Ⓜ Alimentación eléctrica monofásica 50 o 60 Hz Ⓝ Однофазное напряжение 50 или 60Гц	
V	⓪ Volt Ⓛ Volt Ⓜ Volt Ⓝ Voltios Ⓞ Вольт	U_o	⓪ Tension assignée à vide Ⓛ Rated no-load voltage Ⓜ Leerlaufspannung Ⓝ Tensión asignada de vacío Ⓞ Напряжение холостого хода	
Hz	⓪ Hertz Ⓛ Hertz Ⓜ Hertz Ⓝ Герц	U₁	⓪ Tension assignée d'alimentation Ⓛ rated supply voltage Ⓜ Netzspannung Ⓝ Tensión de la red Ⓞ Напряжение сети	
T	⓪ Soudage à l'électrode enrobée (MMA – Manual Metal Arc) Ⓛ Electrode welding (MMA – Manual Metal Arc) Ⓜ Schweißen mit umhüllter Elektrode (E-Handschweißen) Ⓝ Soldadura con electrodos refractarios (TIG – Tungsten Inert Gas) Ⓛ Ручная дуговая сварка (MMA – Manual Metal Arc)	I_{1max}	⓪ Courant d'alimentation assigné maximal (valeur efficace) Ⓛ Rated maximum supply current (effective value) Ⓜ Maximaler Versorgungsstrom (Effektivwert) Ⓝ Corriente máxima de alimentación de la red Ⓞ Максимальный сетевой ток (эффективная мощность)	
W	⓪ Soudage TIG (Tungsten Inert Gaz) Ⓛ TIG welding (Tungsten Inert Gas) Ⓜ TIG (WIG) Schweißen (Tungsten Inert Gas) Ⓝ Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) Ⓛ Сварка ТIG (Tungsten Inert Gas)	I_{1eff}	⓪ Courant d'alimentation effectif maximal Ⓛ Maximum effective supply current Ⓜ Maximaler tatsächlicher Versorgungsstrom Ⓝ Corriente de alimentación efectiva máxima Ⓞ Максимальный эффективный сетевой ток	
S	⓪ Convenit au soudage dans un environnement avec risque accru de choc électrique. La source de courant elle-même ne doit toutefois pas être placée dans de tels locaux. Ⓛ Adapted for welding in environments with increased risk of electrical shock. However, the welding machine should not be placed in such places. Ⓜ Geeignet für Schweißarbeiten im Bereich mit erhöhten elektrischen Risiken. Trotzdem sollte die Schweißquelle nicht unbedingt in solchen Bereichen betrieben werden. Ⓝ Adaptado a la soldadura en un entorno que comprende riesgos de choque eléctrico. La fuente de corriente ella misma no debe estar situada dentro de tal locales. Ⓞ Подходит для сварки в среде с повышенной опасностью удара электрическим током. Тем не менее не следует ставить источник тока в такие помещения.	EN60974-1	⓪ L'appareil respecte la norme EN60974-1 Ⓛ The device complies with EN60974-1 standard relative to welding units Ⓜ Das Gerät entspricht der Norm EN60974-1 für Schweißgeräte Ⓝ El aparato está conforme a la norma EN60974-1 referente a los aparatos de soldadura Ⓞ Аппарат соответствует европейской норме EN60974-1	
IP23	⓪ Protégé contre l'accès aux parties dangereuses des corps solides de diam >12,5mm et chute d'eau (30% horizontal) Ⓛ Protected against access to dangerous parts by any solid body which is Ø > 12,5mm and against rain-fall (30% horizontal) Ⓜ Gegen Eindringen von Körpern mit einem Durchmesser > 12,5mm und gegen Sprühwasser geschützt (Einfallwinkel 30% horizontal) Ⓝ Protegido contra el acceso a las partidas peligrosas de cuerpos sólidos de diámetro >12,5mm y las caídas de agua (30% horizontal) Ⓞ Защищен против доступа твердых тел диаметром >12,5мм к опасным частям и от воды (30% горизонт.)	X	⓪ Convertisseur monophasé transformateur-redresseur Ⓛ Single phase inverter, transformer-rectifier Ⓜ Einphasiger statischer Frequenzumformer/ Trafo/Gleichrichter Ⓝ Convertidor monofásico transformador-rectificador Ⓞ Однофазный инвертор, с трансформацией и выпрямлением.	
---	⓪ Courant de soudage continu Ⓛ Welding direct current Ⓜ Gleichschweissstrom Ⓝ La corriente de soldadura es continua Ⓞ Сварка на постоянном токе	I₂	⓪ X : Facteur de marche à ...% Ⓛ X : duty cycle at ...% Ⓜ X : Einschaltdauer ...% Ⓝ X : Factor de funcionamiento de ...% Ⓞ X : Продолжительность включения ...%	
?	⓪ Courant de soudage alternatif Ⓛ Alternative welding current Ⓜ einstellbarer Wechselstrom Ⓝ Corriente de soldadura alterna Ⓞ Переменный сварочный ток	U₂	⓪ I ₂ : courant de soudage conventionnel correspondant Ⓛ I ₂ : corresponding conventional welding current Ⓜ I ₂ : entsprechender Schweißstrom Ⓝ I ₂ : Corrientes correspondientes Ⓞ I ₂ : Токи, соответствующие X*	⓪ U ₂ : Tensions conventionnelles en charges correspondantes Ⓛ U ₂ : conventional voltages in corresponding load Ⓜ U ₂ : entsprechende Arbeitsspannung Ⓝ U ₂ : Tensiones convencionales en carga Ⓞ U ₂ : соответствующие сварочные напряжения*



FR Ventilé Ventilated Lüfter Ventilado
EU Содержит встроенный вентилятор



FR Appareil conforme aux directives européennes The device complies with European Directive Gerät entspricht europäischen Richtlinien El aparato está conforme a las normas europeas. Устройство соответствует европейским нормам



FR Conforme aux normes GOST (Russie)
EU Conforms to standards GOST / PCT (Russia) in Übereinstimmung mit der Norm GOST/PCT
ES Conforme a la normas GOST (PCT) (Rusia)
RU Продукт соответствует стандарту России (PCT)



FR L'arc électrique produit des rayons dangereux pour les yeux et la peau (protégez-vous !)
EU The electric arc produces dangerous rays for eyes and skin (protect yourself !)
DE Der elektrische Lichtbogen verursacht Strahlungen auf Augen und Haut (schützen Sie sich !)
ES El arco produce rayos peligrosos para los ojos y la piel (¡Protegase !)
RU Электрическая дуга производит опасные лучи для глаз и кожи (защитите себя !)



FR Attention, souder peut déclencher un feu ou une explosion.
EU Caution, welding can result in fire or explosion.
DE Achtung : Schweißen kann Feuer oder Explosion verursachen
ES Cuidado, soldar puede iniciar un fuego o una explosión.
RU Внимание! Сварка может вызвать пожар или взрыв.



FR Mise en veille/mise en marche
EU Standby/On
DE Einschalten
ES standby/ puesta en marcha
RU Включить/Режим ожидания




FR Le dispositif de déconnexion de sécurité est constitué par la prise secteur en coordination avec l'installation électrique domestique.
L'utilisateur doit s'assurer de l'accessibilité de la prise.
EU The mains disconnection mean is the mains plug in combination with the house installation. Accessibility of the plug must be guaranteed by user.
DE Stromunterbrechung erfolgt durch Trennen des Netzsteckers vom häuslichen Stromnetz.
Der Gerätanwender sollte den freien Zugang zum Netzstecker immer gewährleisten
ES El dispositivo de desconexión de seguridad se constituye de la toma de la red eléctrica en coordinación con la instalación eléctrica doméstica.
El usuario debe asegurarse de la accesibilidad del enchufe.
RU Система отключения безопасности включается через сетевую штепсельную розетку соответствующую домашней электрической установке. Пользователь должен убедиться, что розетка доступна.



FR Attention ! Lire le manuel d'instruction avant utilisation
EU Caution ! Read the user manual
DE Achtung : Lesen Sie die Betriebsanleitung
ES Cuidado, leer las instrucciones de utilización.
RU Внимание ! Читайте инструкцию по использованию



FR Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- Ne pas jeter dans une poubelle domestique !
EU Separate collection required - Do not dispose of in domestic waste bins
DE Produkt für selektives Einsammeln. Werfen Sie diese Geräte nicht in die häusliche Mülltonne.
ES Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe ser tirado en en cubo doméstico.
RU Продукт требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами.

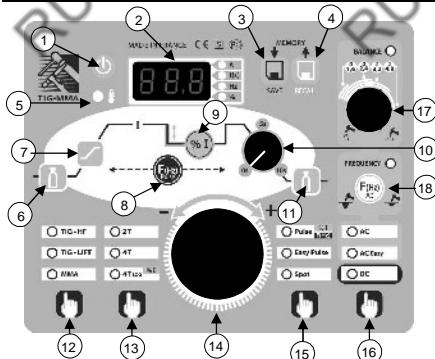FACADE ET BRANCHEMENT / FRONT AND CONNECTIONS / FRONTSEITE UND ANSCHLÜSSE / CARA DELANTERA Y CONEXIONES / ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1	FR Bouton de mise en marche/ veille EN Standby button DE Standby Taste ES Botón de espera RU Кнопка включить/выключить
2	FR Afficheur + indicateur d'unités EN Display + unit indicators DE Digitale Anzeige ES Pantalla + indicador de unidades RU Дисплей + индикатор единиц
3	FR Bouton de sauvegarde des paramètres TIG EN TIG parameters save button DE WIG Parameter Speichernaste ES Botón de salvaguarda de los parámetros TIG RU Кнопка сохранения параметров TIG
4	FR Bouton de rappel des paramètres TIG EN TIG parameters recall button DE WIG Parameter Abrufenaste ES Botón de llamada de los parámetros TIG RU Кнопка напоминания параметров TIG
5	FR Voyant de default thermique EN Thermal default light DE Thermische Warnleuchte ES Indicador lumínico de defecto térmico RU Лампочка термического дефекта
6	FR Bouton de réglage du Pré-GAZ TIG EN TIG - Pre-gas setting button DE WIG - Gasvorströmung- Einstelltaste ES Botón de regulación de la presión de gas TIG RU Кнопка регулировки подачи газа TIG
7	FR Bouton de réglage du temps de montée du courant-TIG EN TIG - Current increasing time setting button DE WIG - Stromanstieg-Einstelltaste ES Botón de reglaje del tiempo de subida de la corriente - TIG RU Кнопка регулировки времени увеличения тока TIG
8	FR Bouton de réglage de la fréquence-TIG pulse EN Pulse TIG - Frequency setting button DE Puls WIG - Frequenz Einstelltaste ES Botón de reglaje de la frecuencia - TIG pulse RU Кнопка регулировки частоты TIG pulse
9	FR Bouton de réglage du courant froid TIG/ Hotstart MMA EN Cold current TIG / Hot Start MMA setting button DE Zweiter Schweißstrom / Hot Start MMA Einstelltaste ES Botón de reglaje de la corriente fría TIG/ Hotstart MMA RU Кнопка регулировки слабого тока TIG/ Hotstart MMA
10	FR Potentiomètre de réglage du temps évanouissement TIG EN TIG - Down slope time setting potentiometer DE WIG - Stromabsenkung Einstellpotentiometer ES Potentiometro de reglaje del tiempo de

11	FR Bouton de réglage de la temp de Post-GAZ TIG EN TIG - Post-gas time setting button DE WIG - Gasnachströmung- Einstelltaste ES Botón de reglaje del tiempo de Post-GAZ TIG RU Кнопка регулировки времени продувки газа TIG
12	FR Bouton de choix du procédé de soudage EN Welding mode choice button DE WIGtaste für Schweißmodus ES Botón de elección del proceso de soldadura RU Кнопка выбора способа сварки
13	FR Bouton de choix du comportement de la gâchette TIG EN Parameters setting multifunction knob DE WIG Taktwahlaste ES Botón de elección del comportamiento del gatillo TIG RU Кнопка выбора куркового регулирования TIG
14	FR Molette multifonctions de réglages des paramètres EN Parameters setting multifunction wheel DE Parameterwahl-Drehknopf ES Rueda multifuncional de reglaje de los parámetros RU Многофункциональный тумблер для регулировки параметров
15	FR Bouton de choix des options de soudage TIG EN TIG welding options button DE WIG Schweißwahltaste ES Botón de elección de las opciones de soldadura TIG RU Кнопка выбора вариантов сварки TIG
16	FR Bouton de sélection du soudage TIG AC - DC EN Welding TIG AC-DC Selecting knob DE Betriebssystemauswahl (TIG AC / DC) ES Botón de selección de soldadura TIG AC - DC RU Кнопка настройки выбора сварки TIG AC - DC
17	FR Bouton de réglage balance (tig AC / AC Easy) EN Balance setting knob (tig AC / AC Easy) DE Balanceinstellungstaste (Tig AC / AC Easy) ES Botón de ajuste balanza (tig AC / AC Easy) RU Кнопка настройки баланса (тиг AC / AC Easy)
18	FR Bouton de réglage fréquence (Tig AC) EN Frequency setting knob (Tig AC) DE Frequenzregler (Tig AC) ES Botón de ajuste frecuencia (Tig AC) RU Кнопка настройки частоты (Tig AC)
19	FR Connecteur de raccordement: EN TIG : Connector de puissance DE MMA: porte-electrode ou pince de masse ES MMA: porta-electrodo o pinza de masa RU MMA: Коннектор:
20	FR Connecteur de raccordement: EN TIG : Pince de masse torche DE MMA: porte-electrode ou pince de masse ES MMA: porta-electrodo o pinza de masa RU MMA: Коннектор:
21	FR TIG : connecteur gâchette torche EN TIG : torch trigger socket DE WIG : Brenneranschlussbuchse ES TIG : conectador gatillo antorcha RU TIG : коннектор курка горелки
22	FR Raccord gaz EN Gas connection DE Gasanschluss ES Conectador gases RU Подключение газа
23	FR Connecteur commande à distance EN Remote control connector DE Fernsteuerungsanschluss ES Conector mando a distancia RU Коннектор дистанционного управления
24	FR Raccord eau torche tig. EN Water cooled tig torch connector DE WIG Brenneranschluss ES Conexión agua antorcha tig RU Подключение жидкости к горелке Tig

